



FOTO 11: PLANTA BAJA, AREA DE ARCHIVO, PORTICO "T" DE FACHADA NORTE. PORTICO DEBIL CON EFECTO DE COLUMNA CORTA

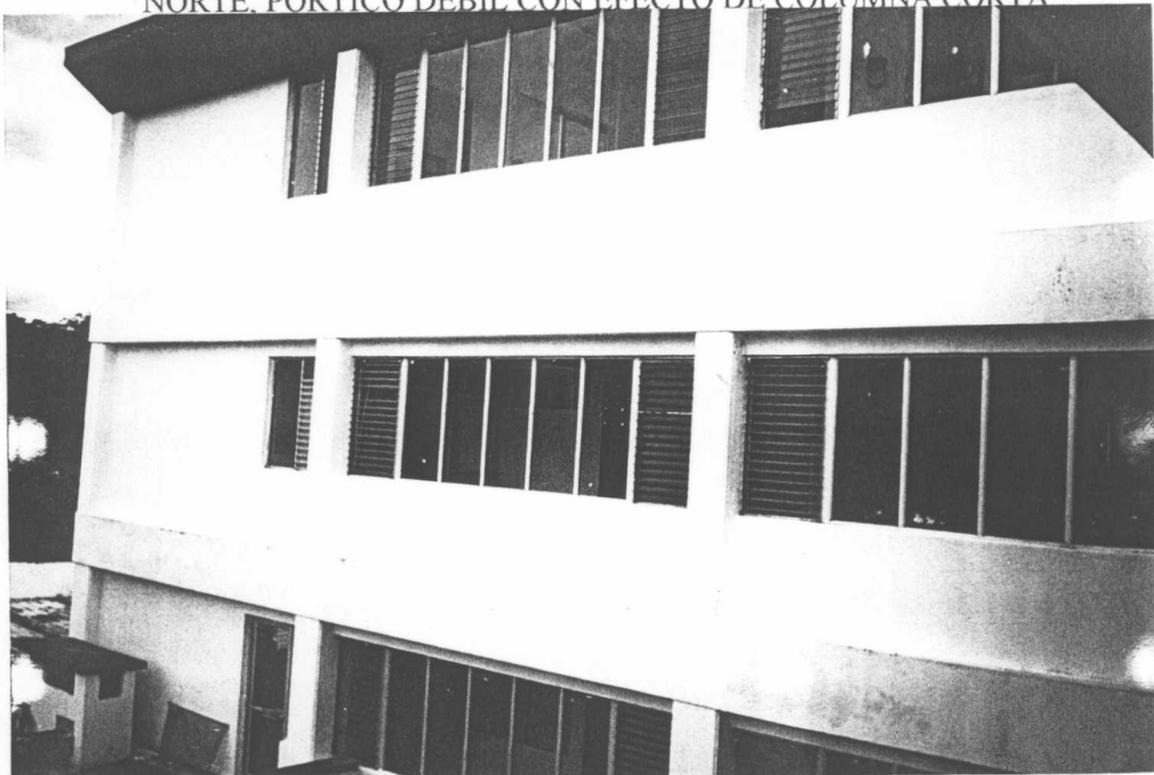


FOTO 12: PORTICO DE EJE "F", PORTICO DEBIL CON EFECTO DE COLUMNA CORTA..

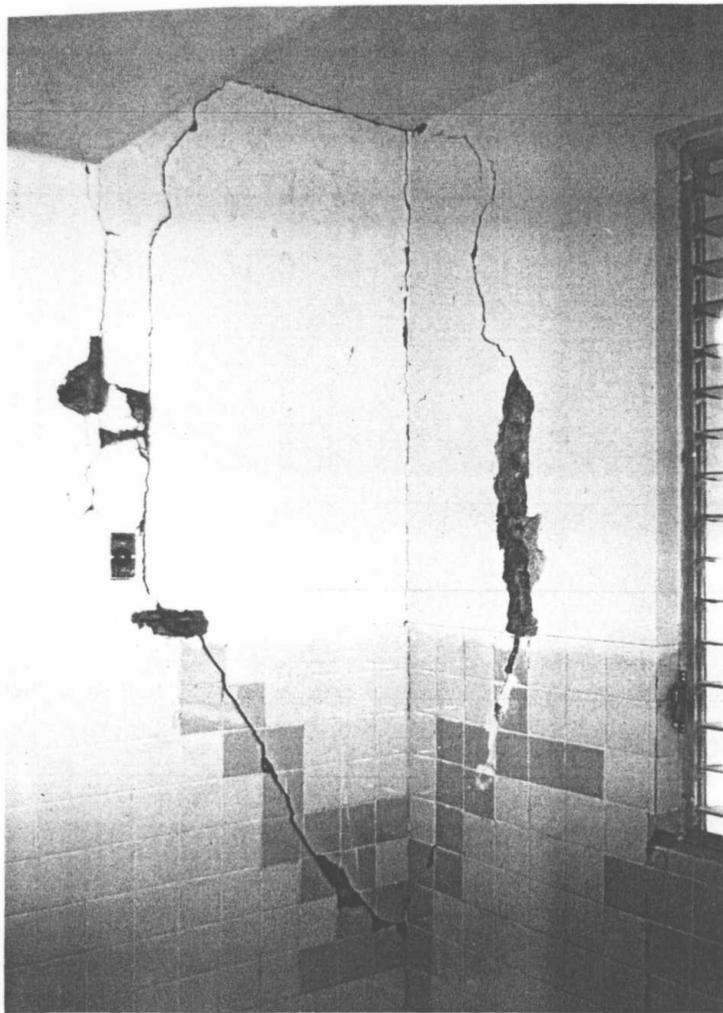


FOTO 13: PRIMER PISO, AREA DE NEONATOLOGIA, PARED DE FACHADA OESTE, ZONA DE MAYOR INTENSIDAD DE DAÑOS.

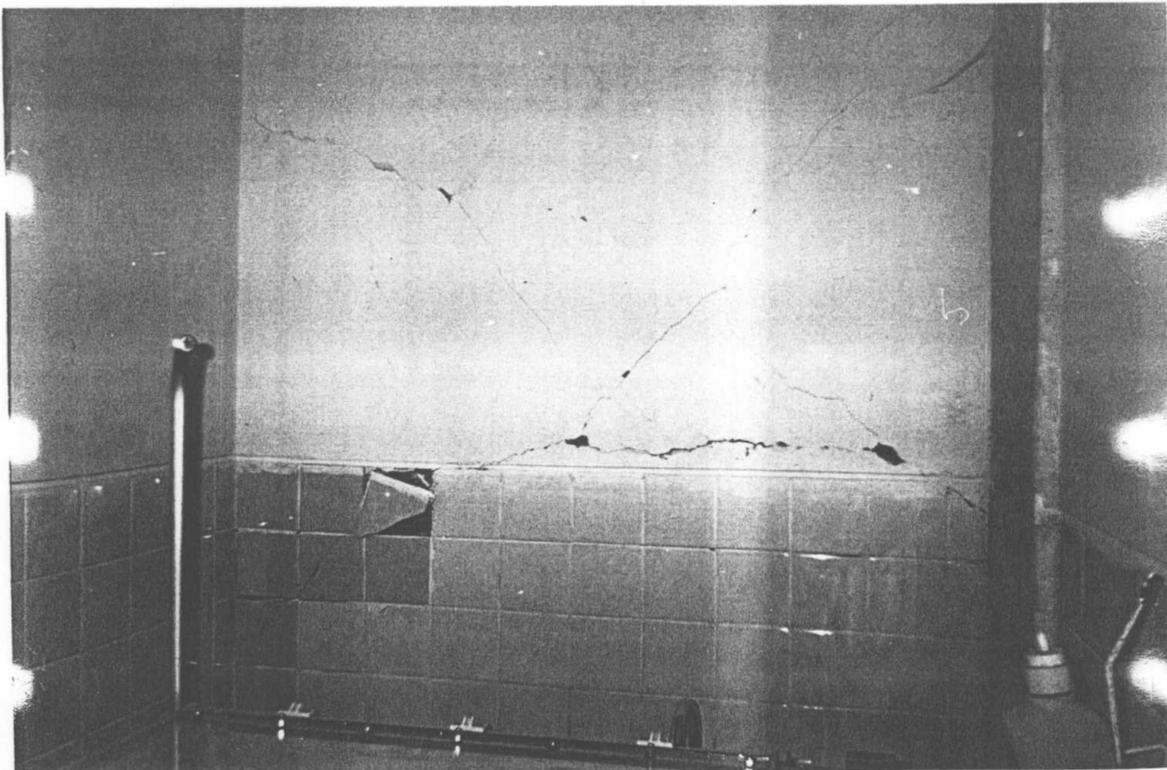


FOTO 14: AREA DE NEONATOLOGIA, FALLA DE LA MAMPOSTERIA EN FORMA DE CRUZ POR FUERZAS SISMICAS DE CORTE..

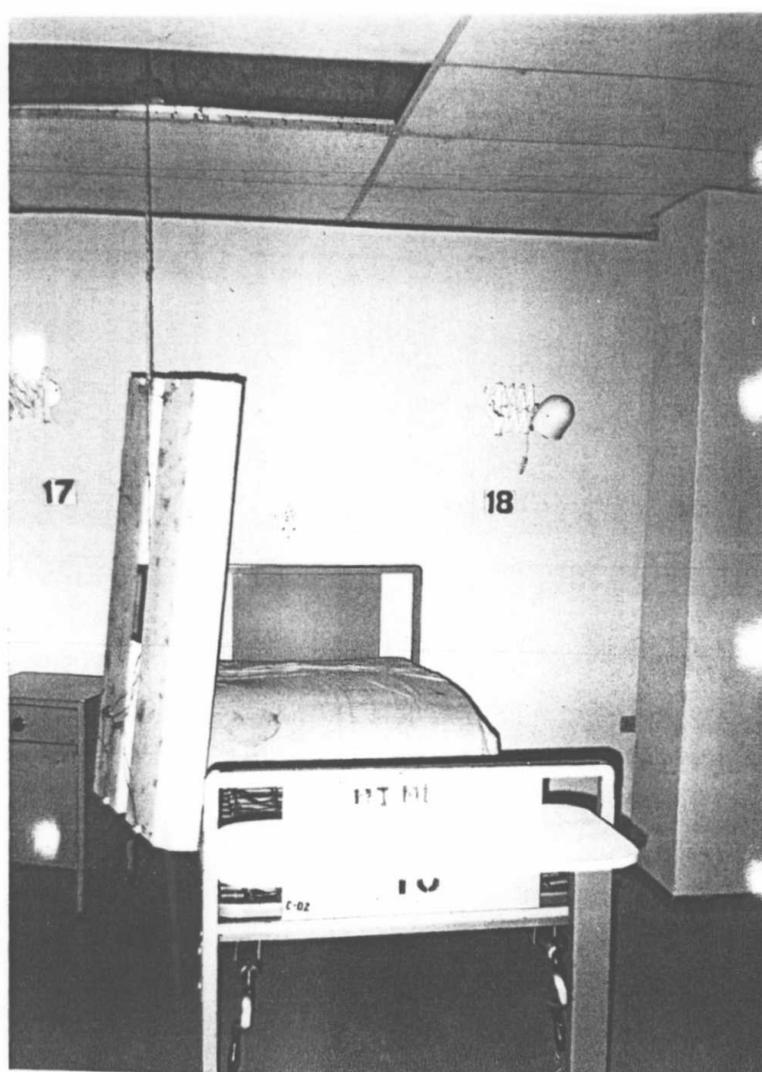


FOTO 15: HOSPITALIZACION TERCER PISO, CAIDA DE LUMINARIAS MAL SUSPENDIDAS.



FOTO 16: CUARTO PISO, CAIDA MASIVA DE TUMBADOS, POR MALA SUSPENSION. NOTESE TAMBIEN EL INCORRECTO PASO DE TUBERIAS JUNTO A LAS CONECCIONES VIGA-COLUMNNA.

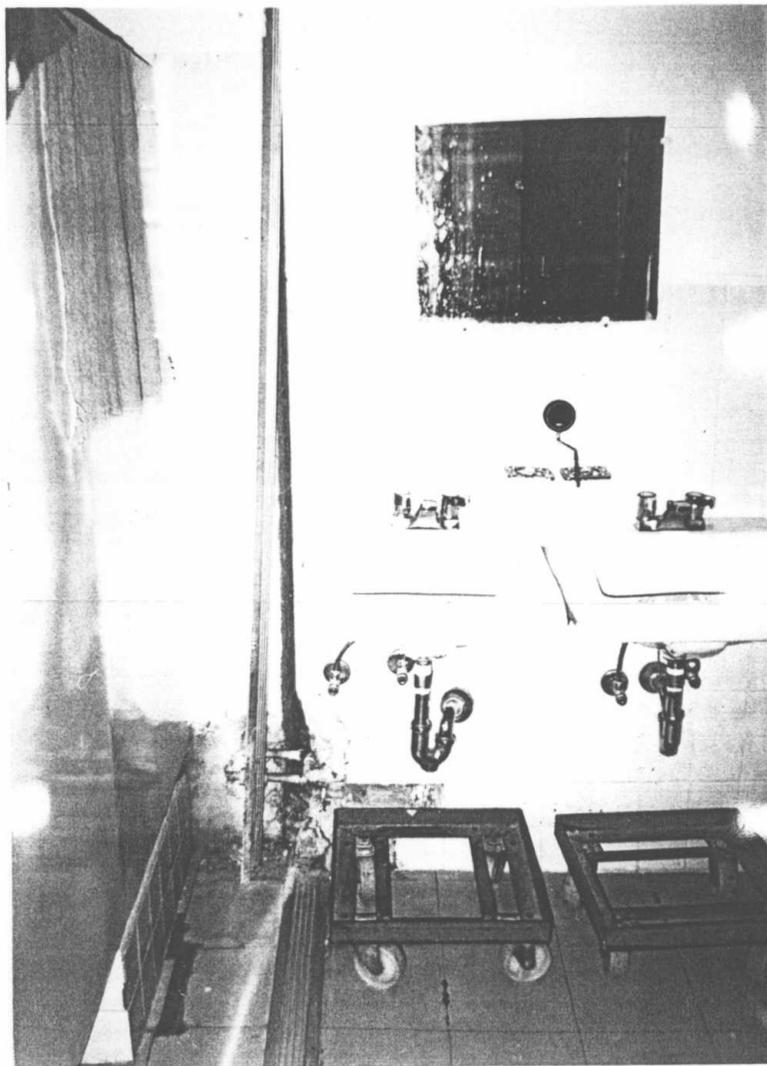


FOTO 17: SEGUNDO PISO: AREA DE ESTERILIZACION, EN ZONA DE JUNTAS SISMICAS DAÑOS EN TUBERIAS SIN UNIONES FLEXIBLES.


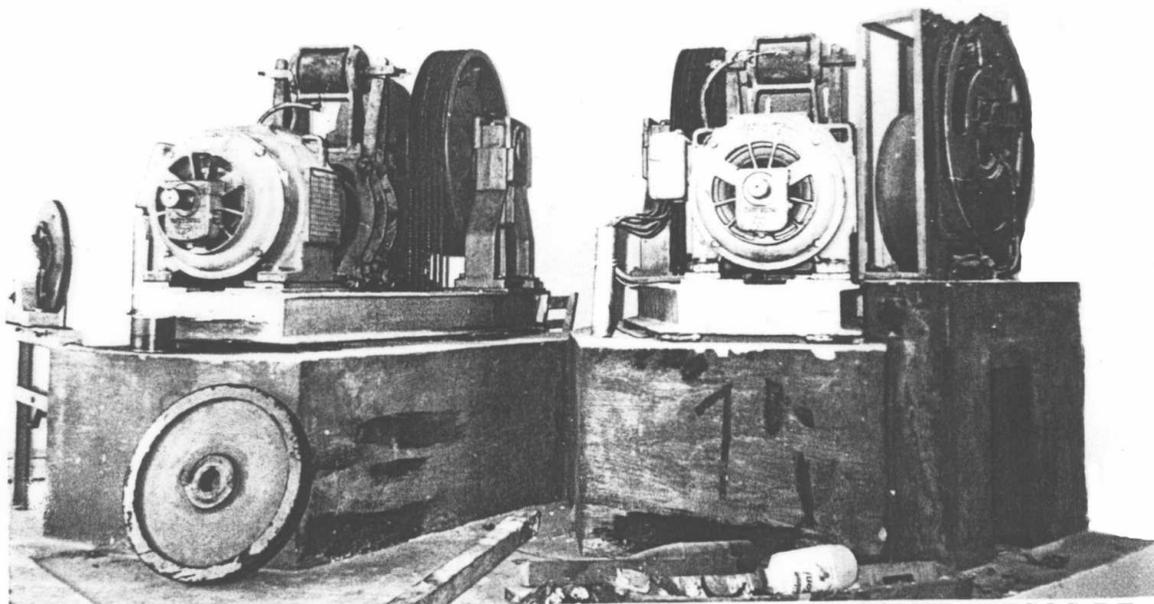


FOTO 18: CUARTO PISO, DESLIZAMIENTO Y CAIDA DE CONTRAPESOS DE ASCENSORES.

HOSPITAL DE TENA DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA

PERSPECTIVA EN LA DIRECCION N-E

FIG. # 1

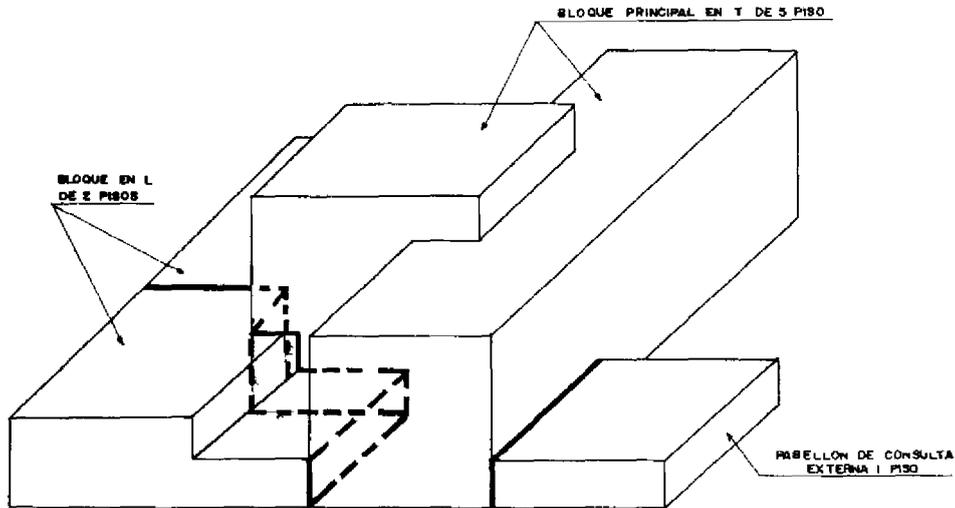


NOMENCLATURA

- CONTORNO DEL EDIFICIO
- JUNTAS SISMICAS
- - -

HOSPITAL DE TENA DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA

PERSPECTIVA EN LA DIRECCION N-E

FIG. # 2

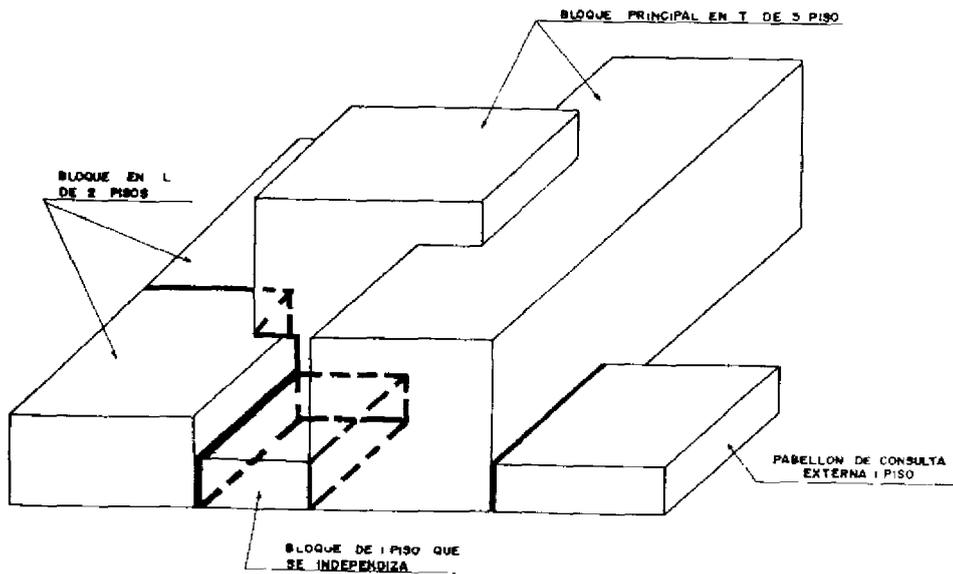

DISPOSICION DE JUNTAS SISMICAS RECOMENDADAS



NOMENCLATURA

- CONTORNO DEL EDIFICIO
- JUNTAS SISMICAS
- - -