

C. SILAIS Estelí

Sostuvimos reunión con el Director del SILAIS y con la subdirectora, quienes nos informaron de la situación y nos entregaron un primer reporte de daños.

El P/S Isidrillo no estaba reportado por el SILAIS, pero en el recorrido que tuvimos pudimos constatar que sí tenía daños.

La Escuela de Enfermería no es un hospital pero por encontrarse en el Hospital de La Trinidad y por su tamaño se incluyó como Hospital.

El P/S de Santa Teresa, municipio de Condega no pudo visitarse por daños en carretera que impidieron acceso, no obstante, autoridades del SILAIS reportan daños en su infraestructura como consecuencia del paso del huracán. Tampoco se visitó el P/S de Isiquí, municipio de Estelí, por lo que no aparece en el reporte descriptivo.

a) Hospital Pedro Altamirano, La Trinidad (84 camas)

La evaluación se realizó conjuntamente con el Jefe de turno y la Jefa de Enfermería, quienes nos pusieron al tanto de la situación del Hospital y de la Escuela de Enfermería, la que se encuentra dentro del terreno del Hospital.

Descripción de Daños:

La unidad sufrió daños por inundación de agua, lodo y piedras, producto de la lluvia caída y cuatro deslaves provenientes del cerro alledaño, lo que destruyó las áreas de cocina comedor, salón de clases y una parte del área para albergue de médicos de la Escuela de Enfermería y biblioteca, edificio de tuberculosos, cerca perimetral en su parte posterior, puertas, mobiliario, daños en el sistema eléctrico en el área de quirófanos, lo mismo que refrigeradoras, mantenedoras, en nutrición y daños en el servicio de lavandería. El sistema de aguas negras, sumidero y pozo séptico, necesitan de urgente atención con mantenimiento, están taqueados y requieren limpieza. Asimismo, el sistema de drenaje pluvial está dañado e incompleto, necesita de una nueva canalización pues los niveles naturales de suelo tienen ahora pendiente natural distinta.

Pudimos constatar el temor existente así como la incertidumbre por la seguridad de los pacientes y estudiantes de la Escuela de Enfermería y de los propios edificios, pues el cerro alledaño sigue con pequeños deslizamientos y por otro lado, la dirección de las aguas pluviales del mismo cerro ahora tienen una dirección a través de los patios y módulos del hospital, desde arriba hacia la carretera panamericana, atravesándolo longitudinalmente.

Se recomienda solicitar a INETER realizar estudios pertinentes en el cerro alledaño, para tomar así medidas preventivas acordes ante futuros fenómenos naturales y previniendo la seguridad de los pacientes y funcionarios de las instalaciones.

b) C/S Fátima Pavón, La Trinidad, casco urbano (sin camas)

Tiene daños en cubierta de techo, cielo raso y pintura de toda la instalación producto de la falta de mantenimiento, acentuada por las precipitaciones del huracán Mitch.

Adicionalmente encontramos refrigeradora del PAI sin funcionar.

La unidad odontológica con problemas de compresor y turbinas (solo es utilizada para hacer extracciones).

Los equipos de laboratorio sin programa de mantenimiento y calibración, el sistema eléctrico necesita mantenimiento y balanceo.

Hay acumulación de objetos y muebles en corredores y pasillos lo que dificulta la circulación interna y movimientos, afectando la seguridad.

El edificio tiene problemas de continuidad con estructuras vecinas, lo que provoca filtraciones y deterioros en mobiliarios y equipos.

Se recomienda cambio de cubierta de techo dañada, reemplazo y mantenimiento de cielo raso dañado, mantenimiento de equipos, mobiliario y sistema eléctrico.

No tuvo daños atribuibles directamente al paso del huracán.

c) P/S de Llano Largo, La Trinidad (sin camas)

Tiene afectaciones en la cubierta de techo y su estructura, producto de la falta de mantenimiento y agravados por el paso de la tormenta; esta situación repercute en el deterioro del mobiliario y equipamiento existente, los que como es una constante, se encuentran sin un programa de mantenimiento.

Los desechos sólidos son recogidos por la Alcaldía para ser llevados a un basurero municipal, lo que se realiza sin condiciones adecuadas, en diversidad de transportes, lo que repercute en problemas de seguridad y la disposición final no es la adecuada.

No tuvo daños atribuibles directamente al paso del huracán.

d) C/S Leonel Rugama, Estelí (sin camas)

Descripción de Daños:

Refleja daños estructurales, reventaduras en paredes, daños en las instalaciones eléctricas, red de drenaje pluvial y estructura de madera dañada por la humedad.

En cuanto a las grietas en paredes el problema es por asentamiento y mal diseño estructural, dado que el terreno (antiguamente una laguna) y la ubicación del edificio (a orilla de la carretera panamericana) somete a la estructura del edificio a una constante deflexión.

Al momento de la visita fue notable la suciedad encontrada, como el olor penetrante y característico de presencia de ratas y ratones, sin que se nos informara de algún programa para el manejo y control de roedores.

Se recomienda reforzamiento de paredes y estudio completo en cuanto a condiciones de seguridad de todo el edificio, que incluya un sostenido plan de saneamiento ambiental, manejo de desechos, control de roedores y abastecimiento de agua potable.

e) P/S Mirafior o Puertas Azules, Municipio de Estelí (sin camas)

Este asentamiento esta ubicado en la comarca del mismo nombre, caserío de aproximadamente 80 casas, en las que habitan entre diez y doce personas promedio por casa.

Descripción de Daños:

Los daños están concentrados en el techo y cielo raso
Se requiere pintar toda la planta física tanto interior como exterior
Cambiar todas las puertas, ventanas y cerraduras
La tubería de suministro de agua potable está rota
El sistema de drenaje de aguas negras está obstruido
Cambiar un aparato sanitario con sus accesorios y un lavadero
Destacamos la necesidad de una urgente atención a la unidad por razones de importante afluencia y movimiento migratorio entre peones rurales, ser área protegida y situación contigua a la escuela primaria, la que amerita un tratamiento similar que el señalado para el Puesto.

f) P/S Ronaldo Aráuz, Estelí (sin camas)

Descripción de Daños:

En general el establecimiento de salud tiene buen aspecto. Observamos que se filtra agua por un bajante de la instalación eléctrica en el consultorio No.1. Puertas dañadas incluyendo la cerradura en el área de inmunizaciones. Aparatos sanitarios dañados. Lavamanos dañados con sus accesorios.
La letrina para uso de los pacientes que llegan a la unidad está dañada (la caseta).
Hay que revisar sistema eléctrico para darle mantenimiento.

g) P/S San Pedro, Estelí (sin camas)

Descripción de Daños:

La unidad requiere cambio de puertas que dan al exterior, lo mismo que las ventanas.
Falta mantenimiento en las aberturas y cerramientos interiores.
Tiene 4 años de funcionamiento, sin embargo algunas instalaciones están inconclusas como por ejemplo el sistema eléctrico y agua potable. Se abastecen de agua de una bomba manual de la comunidad ubicada a una distancia de 200 metros.
No tiene cerca perimetral que la proteja de animales.
Se recomienda proveerla de verjas metálicas para evitar en parte posibles actos vandálicos.

h) P/S Isidriño, Estelí (sin camas)

Descripción de Daños:

Se detectó daño en puertas (de madera), tanto las que dan al exterior, como las interiores.
Los cerramientos de ventanas deben ser reemplazados.
La pintura general del establecimiento debe hacerse en forma perentoria.
Debe procurarse protección a ventanas y puertas con verjas y cedazos, para darle seguridad.
El cerco perimetral está destruido, por lo que debe contemplarse desde sus arranques.
Habrá de contemplarse el completamiento con equipos básicos para cada servicio, los que se encuentran desabastecidos e incompletos.

i) P/S Enrique Lorente, Estelí (sin camas)

Descripción de Daños:

Daños en ventanas y puertas de madera
Sanitario y un lavadero con sus accesorios en mal estado
El sistema eléctrico se encuentra en mal estado, habrá que revisarlo y cambiar candelas, star y transformadores para lámparas
Estructura de techo en mal estado y de cielo raso en un área de 82.50 m²
El pozo séptico no funciona y lo utilizan como depósito de basura

j) P/S Dr. Eduardo Selva, Estelí (sin camas)

Descripción de Daños:

Presenta daños en la instalación eléctrica y en la red de suministro de agua potable.
Presenta filtraciones en el 75% de área de techo.
Tiene puertas de madera dañadas y ventanas.
Al fondo del terreno se construyeron locales para inmunizaciones, bodegas y URO, sin contemplar nivelación de terreno, lo que trajo como consecuencia la inundación total de estos cubículos, hasta una altura de 50 cm., tiene tanque de reservorio de agua potable sin mantenimiento y sistema de acometida dañado.
Tiene servicio de odontología y recurso asignado, no así el mantenimiento de sillón y aparato de rayos X, los que se encuentran inactivos por falta de mantenimiento.

k) P/S de San Roque, Estelí (sin camas)

Descripción de Daños:

Presenta daños en el techo (láminas de asbesto cemento tipo Nicalit).
La estructura de madera del techo también está en malas condiciones.
Ventanas y cedazos de madera están en mal estado.
No tiene letrina.

Las lluvias del huracán inundaron el área (11 x 7 m², altura 2.90 mts.) del establecimiento, por lo cual el piso requiere de limpieza y pulido.

Tiene la pared lateral derecha fisurada en unos 11 x 2.90 mts.

Hay que reponer el aparato sanitario y el lavamanos colocados en el baño y revisar el sistema de drenaje.

Se recomienda alimentar su sistema eléctrico interno a la red de servicio público.

l) C/S de Condega (25 camas)

Al igual que las unidades visitadas anteriormente y ya descritas, este centro se destaca por la falta de mantenimiento y condiciones elementales de saneamiento básico, desde el control de roedores hasta la eliminación de insectos y cucarachas, las que están inundando todas las salas. El sistema sanitario requiere de intervención urgente, pues no funciona ninguno de los aparatos. La sala de partos requiere de reactivación inmediata, en cuanto a su infraestructura y equipamiento. El sistema eléctrico está dañado, por lo que habrá que renovarlo y mantenerlo. No sufrió inundaciones durante el paso de la tormenta tropical y huracán Mitch.

Sin embargo, recomendamos una urgente intervención en infraestructura de techos, cerramientos, sistema de agua potable, sistema eléctrico y saneamiento básico.

m) C/S Celia Sánchez, Pueblo Nuevo (con camas)

Unidad muy mal conservada y sin mantenimiento. El sistema sanitario está obstruido y obsoleto, lo que agravó las consecuencias del paso del huracán Mitch, habrá de reemplazarse y reactivarse todo el sistema, desde la acometida del agua, ésta situación señalada anteriormente obliga al personal del C/S a procurar o utilizar viviendas de la vecindad para sus necesidades fisiológicas y los pacientes utilizan una batería de letrinas, algunas de las cuales sin casetas y llenas.

De manera urgente se requiere rediseñar y adaptar conforme normas el servicio de labor y parto.

Se recomienda intervención total al establecimiento.

No tuvo daños atribuibles directamente al huracán Mitch.

n) P/S Palo Verde, Pueblo Nuevo (sín camas)

Descripción de Daños:

El pozo de agua producto de las lluvias está socavado por debajo de su anillo de diseño, por lo que existe un gran riesgo de derrumbe del mismo. Se recomienda construir uno nuevo con su respectiva bomba, ya que éste no brinda las condiciones de seguridad apropiadas.

Las letrinas están completamente inundadas y requieren que se hagan nuevos huecos para cambiar la caseta.

El piso del alero frontal y lateral están sufriendo asentamiento, abriendo grietas en el mismo. Se recomienda una vez instalado el sistema de agua potable conectarlo a red interna la que en estos momentos no se utiliza; de igual forma la alimentación del sistema eléctrico, (transformador a 500 mts.).

o) P/S de Los Platanares, San Juan de Limay (sin camas)

Descripción de Daños:

La instalación se inundó completamente, sin embargo a nuestra llegada la comunidad había limpiado el Puesto de Salud. Es una edificación nueva construida por el Proyecto BID/FISE. Los daños son en la cerca perimetral de un perímetro total de 110 mts. En la parte frontal, habrá que construir un muro de retención de unos 40 mts. para evitar la socavación del terreno.

Todo el equipamiento hay que asumirlo como dañado por lo que se amerita su reposición.

La bomba de mecate está dañada y requiere ser reparada.

Es bueno señalar que la comunidad fue desbastada por el desvío y desbordamiento del río, quedando el Puesto de Salud en una especie de oasis, habrá que analizar en un futuro si la comunidad se va a asentar nuevamente en el mismo lugar, caso contrario éste deberá ser reubicado.


UNIDADES AFECTADAS POR MITCH
SILAIS ESTELÍ
(resumen)

No.	Puesto Salud	Centro Salud	Hospital	Municipio	Tipo de Daño	
					Parcial	Total
1	Palo Verde	-	-	Pueblo Nuevo	X	-
2			Pedro Altamirano y Escuela de Enfermería	La Trinidad	X	-
3	Los Platanares	-	-	San Juan de Limay	X	-
4	-	Germán Pomares	-	San Nicolás	X	-
5	Santa Teresa	-	-	Condega	X	-
6	-	Leonel Rugama	-	Estelí	X	-
7	Miraflor	-	-	Estelí	X	-
8	San Roque	-	-	Estelí	X	-
9	Ronaldo Aráuz	-	-	Estelí	X	-
10	San Pedro	-	-	Estelí	X	-
11	Isiquí	-	-	Estelí	X	-
12	Eduardo Selva	-	-	Estelí	X	-
13	Enrique Lorente	-	-	Estelí	X	-
14	Isidriillo *	-	-	Estelí	X	-

Total: 14 Unidades de Salud (11 P/S, 2 C/S, 1 Hospital).

Unidades de salud dañadas en ESTELI

31,15% del total (visitadas)

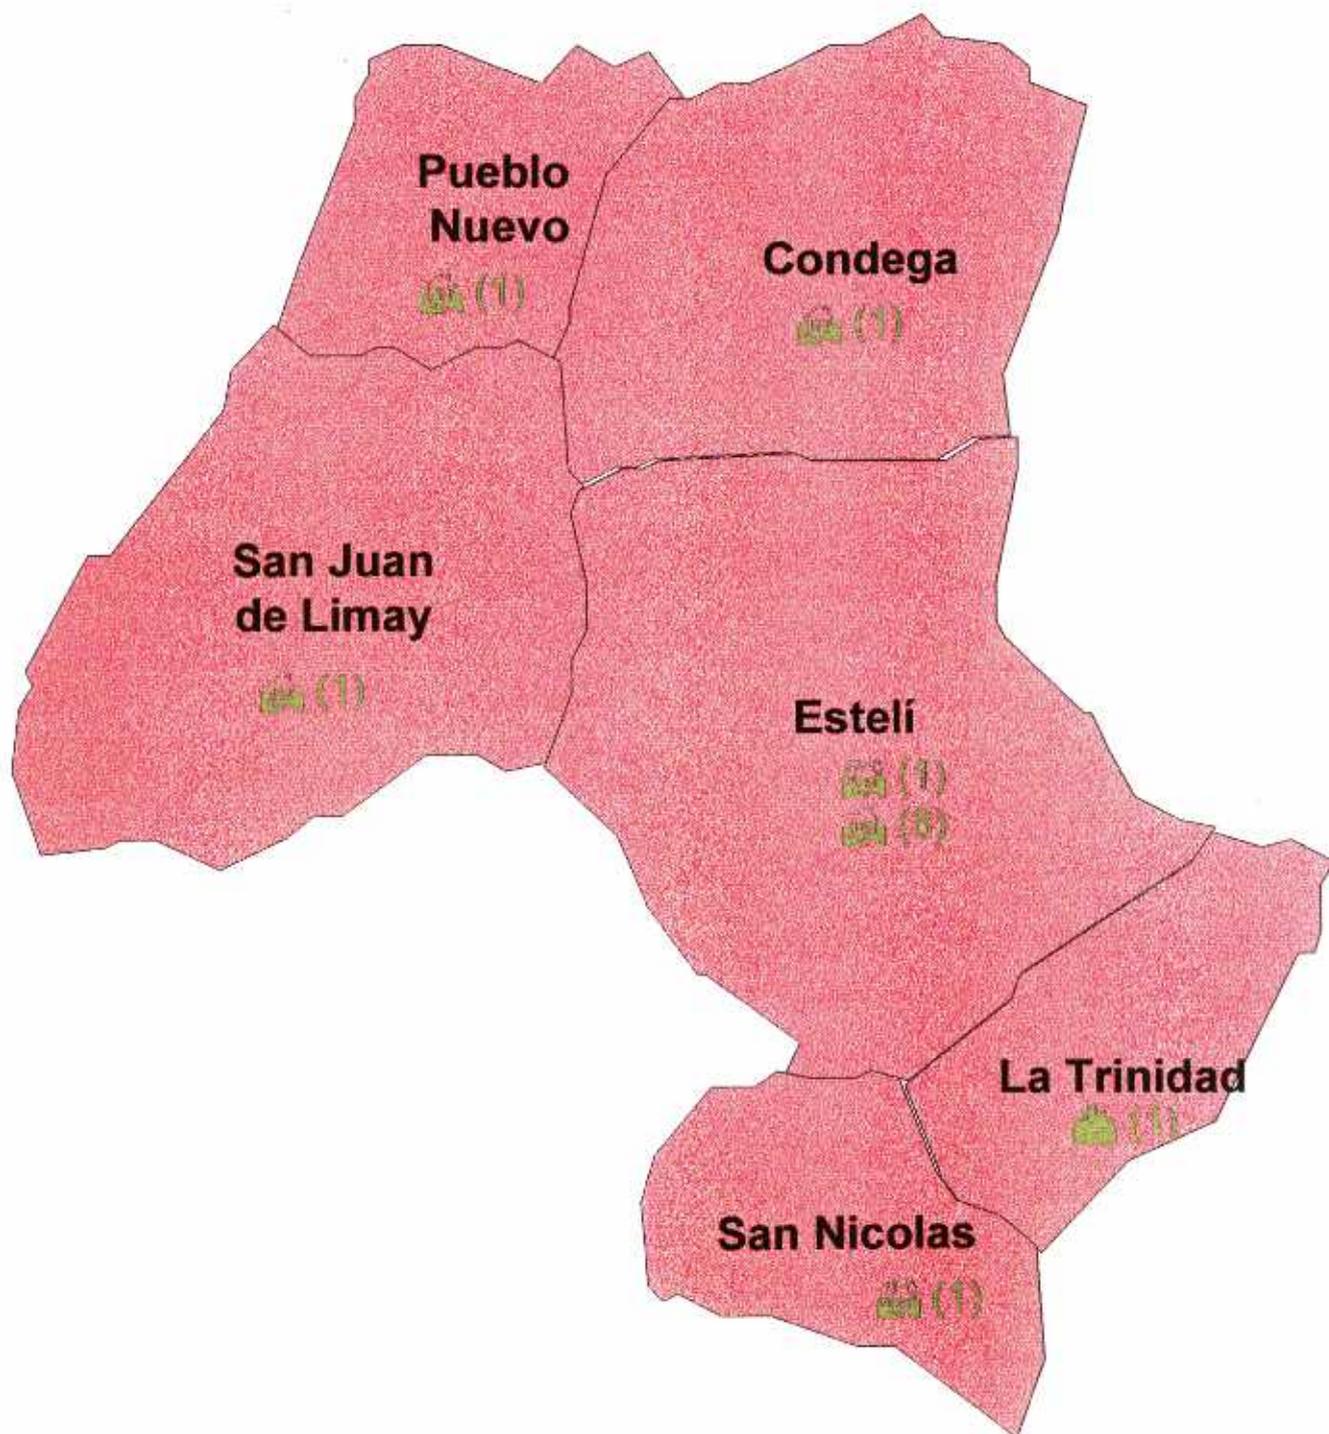

 Hospitales dañados
 Centros de salud destruidos
 Puestos de salud destruidos

 Centros de salud dañados
 Puestos de salud dañados