

D. SILAIS Nueva Segovia

La visita dio inicio en reunión con el Director del SILAIS y con la subdirectora, quienes nos informaron de la situación de las unidades de salud, nos entregaron el reporte de daños en tabla elaborada por el SILAIS, elaboramos ruta de visita y las prioridades de instalaciones a visitar.

En total fueron visitadas 10 unidades de salud de 12 P/S, de éstas 2 están completamente destruidas y 8 dañadas parcialmente (ver tabla resumen al final del reporte del SILAIS).

a) P/S La Estancia, Jalapa

Descripción de Daños:

Por las malas condiciones, en general, que presenta esta instalación de salud se recomienda rehabilitarlo, habrá que hacer una inversión en el piso, techo, ventanas y puertas, también habrá que considerar la construcción de un cerco perimetral para la protección de las instalaciones y evitar la entrada de los animales al lugar. El equipo técnico hizo el levantamiento del área el cual lo mostramos en plano anexo.

El mobiliario e instrumental médico se encuentran en mal estado, éste, deberá ser repuesto.

b) P/S Santa Cruz, Jalapa

Descripción de Daños:

El equipo recogió el reporte de daños in situ. Constatamos daños totales en toda la instalación, totalmente destruida la estructura de techo y cubierta, paredes, ventanas, puertas, pisos. No cuenta con sistema de instalaciones sanitarias, ni de agua potable, de la misma manera, esta unidad no posee cerco perimetral, está unidad se inundó por lo que se estima pérdida total en mobiliario, papelería, equipos e instrumental médico.

c) P/S Nuevo Amanecer, Jalapa

La vía de acceso es a través de camino intransitable, por pantano de aguas putrefactas.

Descripción de Daños:

Se inundó durante el desastre natural.

Resultó con afectaciones en techo, (estructura de madera con tejas de barro), ventanas, piso y cerco perimetral (destrucción total).

Necesita aseguramiento de construcción con su respectivo sistema de drenaje pluvial al contorno del puesto, debido a que el nivel de piso se encuentra por debajo del nivel de terreno, (lo que provoca inundación permanente), además de sanitarios correspondientes.

Presenta grietas en pared, (estructural), producto de falla de diseño.

d) P/S Escambray, Jalapa

No fue posible visitarlo por inaccesibilidad a la zona. Se recogió el reporte de daños realizado por la Dirección del Municipio hecho sobre la base de información suministrada por funcionarios y habitantes del lugar. Se reporta con daños parciales en estructura de techo y cubierta, paredes, ventanas y puertas. Esta unidad se inundó por lo que se estima pérdida total en mobiliario, papelería, equipos e instrumental médico.

e) P/S de Vigía Norte, Quilalí

Descripción de Daños:

Este Puesto fue inundado por las aguas del río Coco, hasta tapanlo en su totalidad. En el momento de la visita, se constató lodo seco hasta una altura de 50 cm. sobre el nivel del terreno natural, daños totales a la estructura de techos y cubierta, paredes, piso, puertas y ventanas. Las obras hidrosanitarias fueron destruidas en su totalidad, lo mismo que las instalaciones eléctricas, (fotoceldas solares). El equipo médico y mobiliario también se perdió. La comunidad sufrió los mismos efectos que la unidad de salud, por lo que se está realizando un estudio de reubicación de la comarca.

f) P/S de Panalí, Quilalí

El área de construcción es de 78.00 m².

Descripción de Daños:

La letrina está inundada y necesita ser movida a un nuevo hueco, limpieza profunda al piso, pintura y cambiar las cerraduras de las puertas.
Dañado el mobiliario e instrumental médico.
Detectamos la necesidad de un lavadero, la limpieza del pozo séptico, colocar un incinerador para los residuos sólidos no biológicos y un aparato sanitario completo.

g) P/S Enóc Ortez, San Fernando

Descripción de Daños:

La letrina que utilizan los pacientes se hundió, requiere de otro hueco para ser cambiada de lugar. El muro posterior (de adobe), se cayó y la pared lateral izquierda se encuentra en malas condiciones. Una caja de registro sanitario que está frente de la puerta lateral de salida al patio exterior se obstruyó por problemas de falta de mantenimiento y desechos acumulados.
Por efectos del huracán, se agravaron problemas existentes, como filtraciones en el techo; las instalaciones sanitarias no fueron completadas cuando se construyó, por lo que no fue, ni es posible, utilizar las instalaciones sanitarias actualmente. Los pacientes no disponen de sitio donde realizar sus necesidades fisiológicas, hace falta una letrina doble, sistema de disposición final de desechos sólidos.

Actualmente la unidad está construyendo dos cubículos para consulta externa de pacientes, financiados a través de fondos provenientes de PROSERVI. De la construcción no nos mostraron planos ni se nos informó de personal calificado de supervisión.

Esta Unidad de salud requiere levantar un muro de protección de mampostería en la parte frontal derecha, de 2,60 mts. de largo por 2.70 mts. de alto, con arbotantes y alambre de púas.

h) P/S Nora Astorga, Ocotal

Descripción de Daños:

Hundimiento de una letrina doble, la que tendrá que ser nuevamente construida. No cuenta con sistema de agua potable ni sistema de drenaje. Faltan también lavamanos e inodoros. Techo afectado parcialmente.

i) P/S Barrio Sandino, Ocotal

Descripción de Daños:

Esta instalación es alquilada por el MINSA y sufrió daños parciales con el paso del huracán Mitch. Se debe contemplar el reemplazo por una unidad propia del MINSA.

j) P/S Las Brisas, Santa María

Descripción de Daños:

Este Puesto fue inundado por las aguas del río Coco, hasta tapanlo en su totalidad. No pudo ser visitado. Según información de autoridades del SILAIS, tiene daños totales en la estructura de techos y cubierta, paredes, piso, puertas y ventanas. Las obras hidrosanitarias fueron destruidas en su totalidad, lo mismo que las instalaciones eléctricas, (fotoceldas solares). El equipo médico y mobiliario también se perdió.

La comunidad sufrió los mismos efectos que la unidad de salud, por lo que se está realizando un estudio de reubicación de la comarca.

k) C/S de Murra, Cabecera municipal

Descripción de Daños:

Por efecto de paso del huracán Mitch, tuvo derrumbe parcial en muro posterior de la vivienda, lo que provocó inundaciones parciales y todo al interior del edificio. Se recomienda también revisión del sistema eléctrico y cubierta de techo.

l) P/S Las Victorias, Murra

Descripción de Daños:

Este centro sufrió únicamente afectaciones en inundaciones en pozo séptico y sumidero, se recomienda construir un pequeño muro de protección de 1.50 de largo x 0.50 de alto para evitar futuras situaciones como estas debido a que el desnivel del terreno es muy acentuado; falta canales frontales y posteriores que descarguen directamente hacia cauce exterior.

Por las condiciones de humedad permanentes en la zona la pintura (aceite) aplicada a éste se encuentra dañada (levantada) y deberá de ser pintado de nuevo en su totalidad previa limpieza y tratamiento adecuado a las paredes, las que deberán ser pintadas con pintura apropiada.

UNIDADES AFECTADAS POR MITCH
SILAIS NUEVA SEGOVIA
(resumen)


No.	P/S	C/S	Municipio	Tipo de Daño	
				Parcial	Total
1	La Estancia (B)	-	Jalapa	X	--
2	Santa Cruz (B)	-	Jalapa		X
3	Nuevo Amanecer (B)	-	Jalapa	X	--
4	Escambray (A)	-	Jalapa	X	
5	La Victoria	-	Murra	X	-
6	Panali (B)	-	Quilali	X	--
7	Vigia Norte (B)	-	Quilali	-	X
8	Las Brisas (B)	-	Santa María	-	X
9	Nora Astorga (A)	-	Ocotal	X	--
10	Barrio Sandino		Ocotal	X	
11	Enóc Ortéz (A)	-	San Fernando	X	--
12		Murra	Murra	X	

Total: 12 Instalaciones de Salud (11 P/S y 1 C/S).

No fue posible visitar las unidades de: P/S Escambray, P/S Las Brisas por falta de acceso.

Unidades de salud dañadas en NUEVA SEGOVIA

21,45% del total (visitadas)

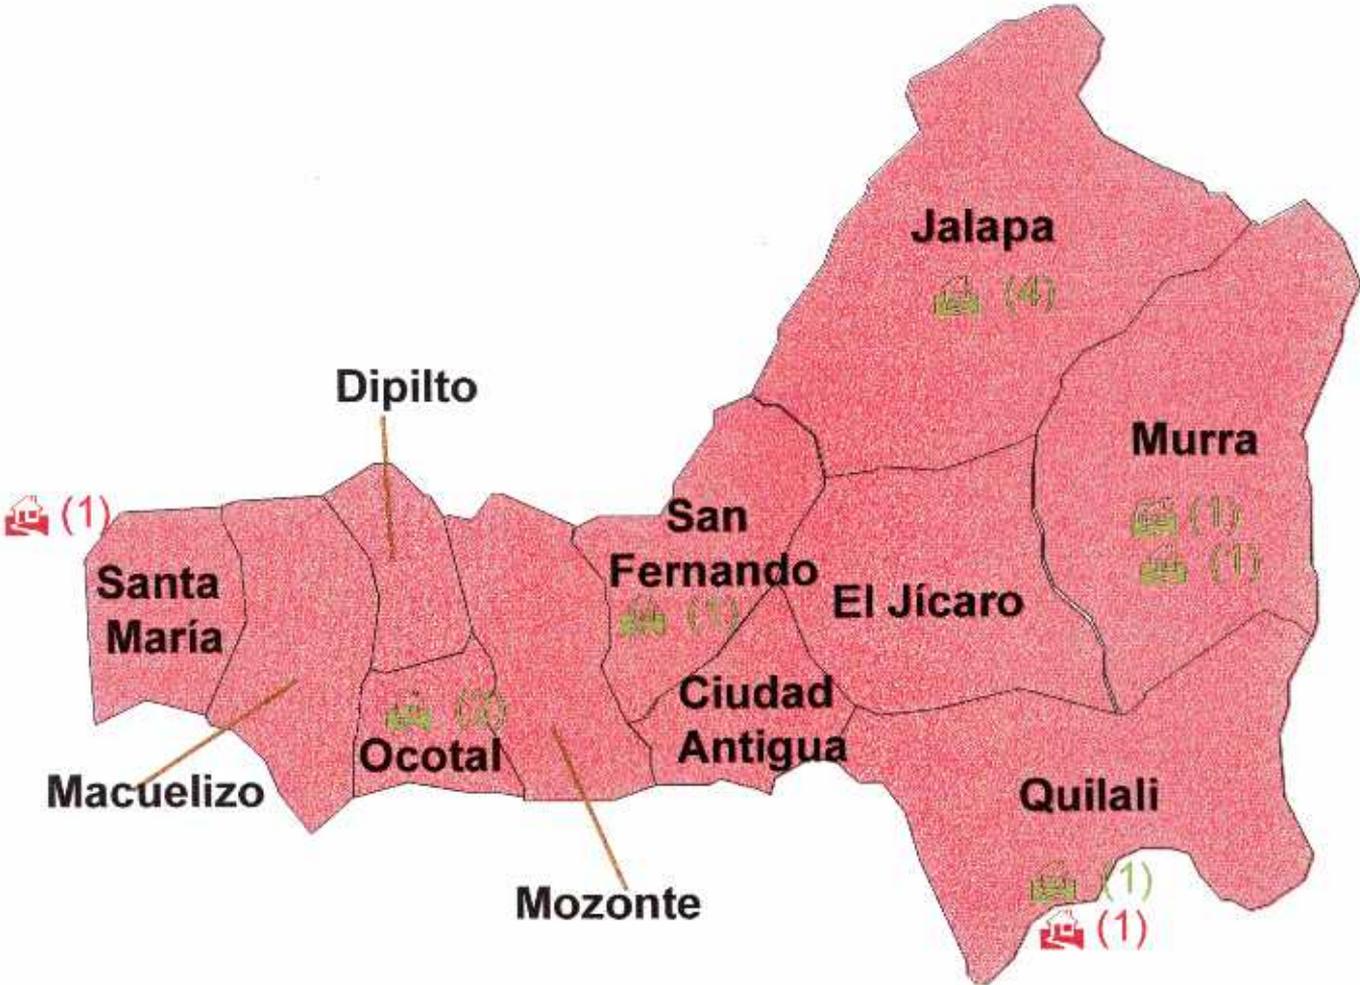

-  Hospitales dañados
-  Centros de salud destruidos
-  Puestos de salud destruidos
-  Centros de salud dañados
-  Puestos de salud dañados