

FOTOS

- Foto 1. Vivienda de tapial en construcción (Uso del moldes de madera). *"Tapial" building under construction*
- Foto 2. Construcción anterior antes de colocar el armazón para techo. Esquina derecha: muros ortogonales entrecruzados. *The same building as Nº1 finished till roof level. Right corner: interlocking orthogonal walls.*
- Foto 3. Vivienda de tapial de dos pisos (dañada por el sismo). Techo: armazón de madera con una primera cubierta de cañabravas, a dos aguas. Cobertura: tejas de arcilla cocida asentadas con barro en las cañabravas. *Two storey tapial house (damaged by the earthquake) Roof: wooden structure with a first reed covering, finished with clay roof-tiles over mud.*
- Foto 4. Bloques de adobe para construcción de casas. *"Adobe" bricks for construction*
- Foto 5. Vivienda de adobe de 2 pisos, sin daños. Cimentación de concreto ciclópeo y cobertura de calamina sobre armazón de madera (Nueva Cajamarca). *Adobe two storey house. The roof have methalic sheets over wooden structure. (Nueva Cajamarca)*
- Foto 6. Vivienda Típica de quincha. Columnas a base de postes fijados al suelo y cobertura de palmera sobre armazón de madera. *"Quincha" typical house, with timber posts anchored to the soil and palm tree cover on wooden structure.*
- Foto 7. Posta Médica de quincha prefabricada. Yuracyacu. *"Prefabricated quincha" (Medical health center at Yuracyacu)*
- Foto 8. Vivienda de madera. Nueva Jerusalem. *Wooden house at Segunda Jerusalem*
- Foto 9. Fábrica de ladrillos (Rioja). *Local brick factory*
- Foto 10. Vivienda de ladrillo. *Masonry building*
- Foto 11. Edificio de Concreto Armado en Rioja. *Reinforced concrete building (Rioja)*
- Foto 12. Vivienda de concreto armado en construcción (Soritor). *Reinforced concrete buildings (Soritor)*
- Foto 13. Vivienda de tapial, con agrietamiento en esquina. *Tapial building corner failure*
- Foto 14. Vivienda de tapial con desprendimiento de la esquina y fractura de entrepiso. *Tapial house with fallen down corner and crack at intermediate level.*
- Foto 15. Vivienda de tapial de dos pisos colapsada. *Completely colapsed tapial two storey house*
- Foto 16. Vivienda de ladrillos sin confinar, en zona de licuación (Azungue- Moyobamba) *Unconfined masonry house at Azungue liquefaction area (Moyobamba)*
- Foto 17. Ciudad de Rioja. Plaza principal-Municipalidad en demolición *Rioja city main plaza & Municipality under demolition.*
- Foto 18. El Porvenir. Vivienda de adobe colapsada. *Colapsed adobe house. (El Porvenir)*
- Foto 19. Daños en edificio de concreto armado (Nueva Cajamarca). *Damaged reinforced concrete building (Nueva Cajamarca)*
- Foto 20. Moyobamba-Tahuishco: Módulo educativo cerca a agrietamientos en zona de licuación. *Soil liquefaction area and standard school (Tahuishco-Moyobamba)*
- Foto 21. Moyobamba-Azungue: Agrietamiento y viviendas colapsadas en zona de licuación *Soil liquefaction and colapsed houses at Azungue (Moyobamba)*
- Foto 22. Soritor: Viviendas colapsadas. *Soritor city: colapsed houses*
- Foto 23. Soritor: Viviendas colapsadas. *Soritor city colapsed houses*
- Foto 24. Soritor: Iglesia colapsada totalmente. *Soritor's main church completely colapsed*
- Foto 25. Habana: Viviendas destruidas-Tanque para agua, sin daños (sin uso). *Habana city: colapsed houses and undamaged water tank (not in use)*
- Foto 26. Defensa Civil: Apoyo de la Fuerza Aérea del Perú. *Civil Defense flights*
- Foto 27. Moyobamba: Terreno invadido después del sismo *Evicted people invaded private areas in Moyobamba after the quake*
- Foto 28. Moyobamba (antes del sismo, abril 1990) Vivienda de tapial de 2 pisos, con múltiples agrietamientos en su pared lateral. *Moyobamba (Before the quake, April 1990) Tapial house with cracks in its lateral wall.*
- Foto 29. Moyobamba (después del sismo, junio 1990). La misma vivienda anterior *Moyobamba (after the quake, June 1990). The same building of photo 28.*

- Foto 30. Moyobamba: Local de la Prefectura. Edificación de tapial, reforzada con pórticos de concreto armado. Los muros sólo muestran daños en la parte sin reforzamiento. *Moyobamba's Prefectural Office. Tapial building with reinforced concrete reinforcement. The walls show damage only in the original walls without reinforcement.*
- Foto 31. Apoyo internacional por intermedio de Defensa Civil *International relief through Defensa Civil.*
- Foto 32. Rioja. Hospital de apoyo. Muro perimétrico, sin confinamiento, colapsado. *Rioja: Support Hospital. Collapsed masonry fence without confinement.*
- Foto 33. Red vial. grietas en diferentes puntos. *Cracks in roads.*
- Foto 34. Moyobamba: Antes del sismo (abril 1990), Vivienda de tapial de 2 pisos; agrietamientos en pared lateral. *Moyobamba : before the quake (april 1990). Two storey tapial house with cracks in lateral wall.*
- Foto 35. Moyobamba: Después del sismo (junio 1990) Vivienda anterior con agrietamientos en fachada principal y esquina por desprenderse. *Moyobamba: After the quake (Junio 1990). The same house of photo 34 with cracks in main facade and near collapse corner.*
- Foto 36. Moyobamba: Conjunto habitacional "FONAVI 2". *Moyobamba: "Fonavi 2" housing complex.*
- Foto 37. Licuación de arenas en Tahuishco (Moyobamba). *Soil liquefaction at Tahuishco.*
- Foto 38. Licuación de arenas en Azungue (Moyobamba). *Soil liquefaction at Azungue.*

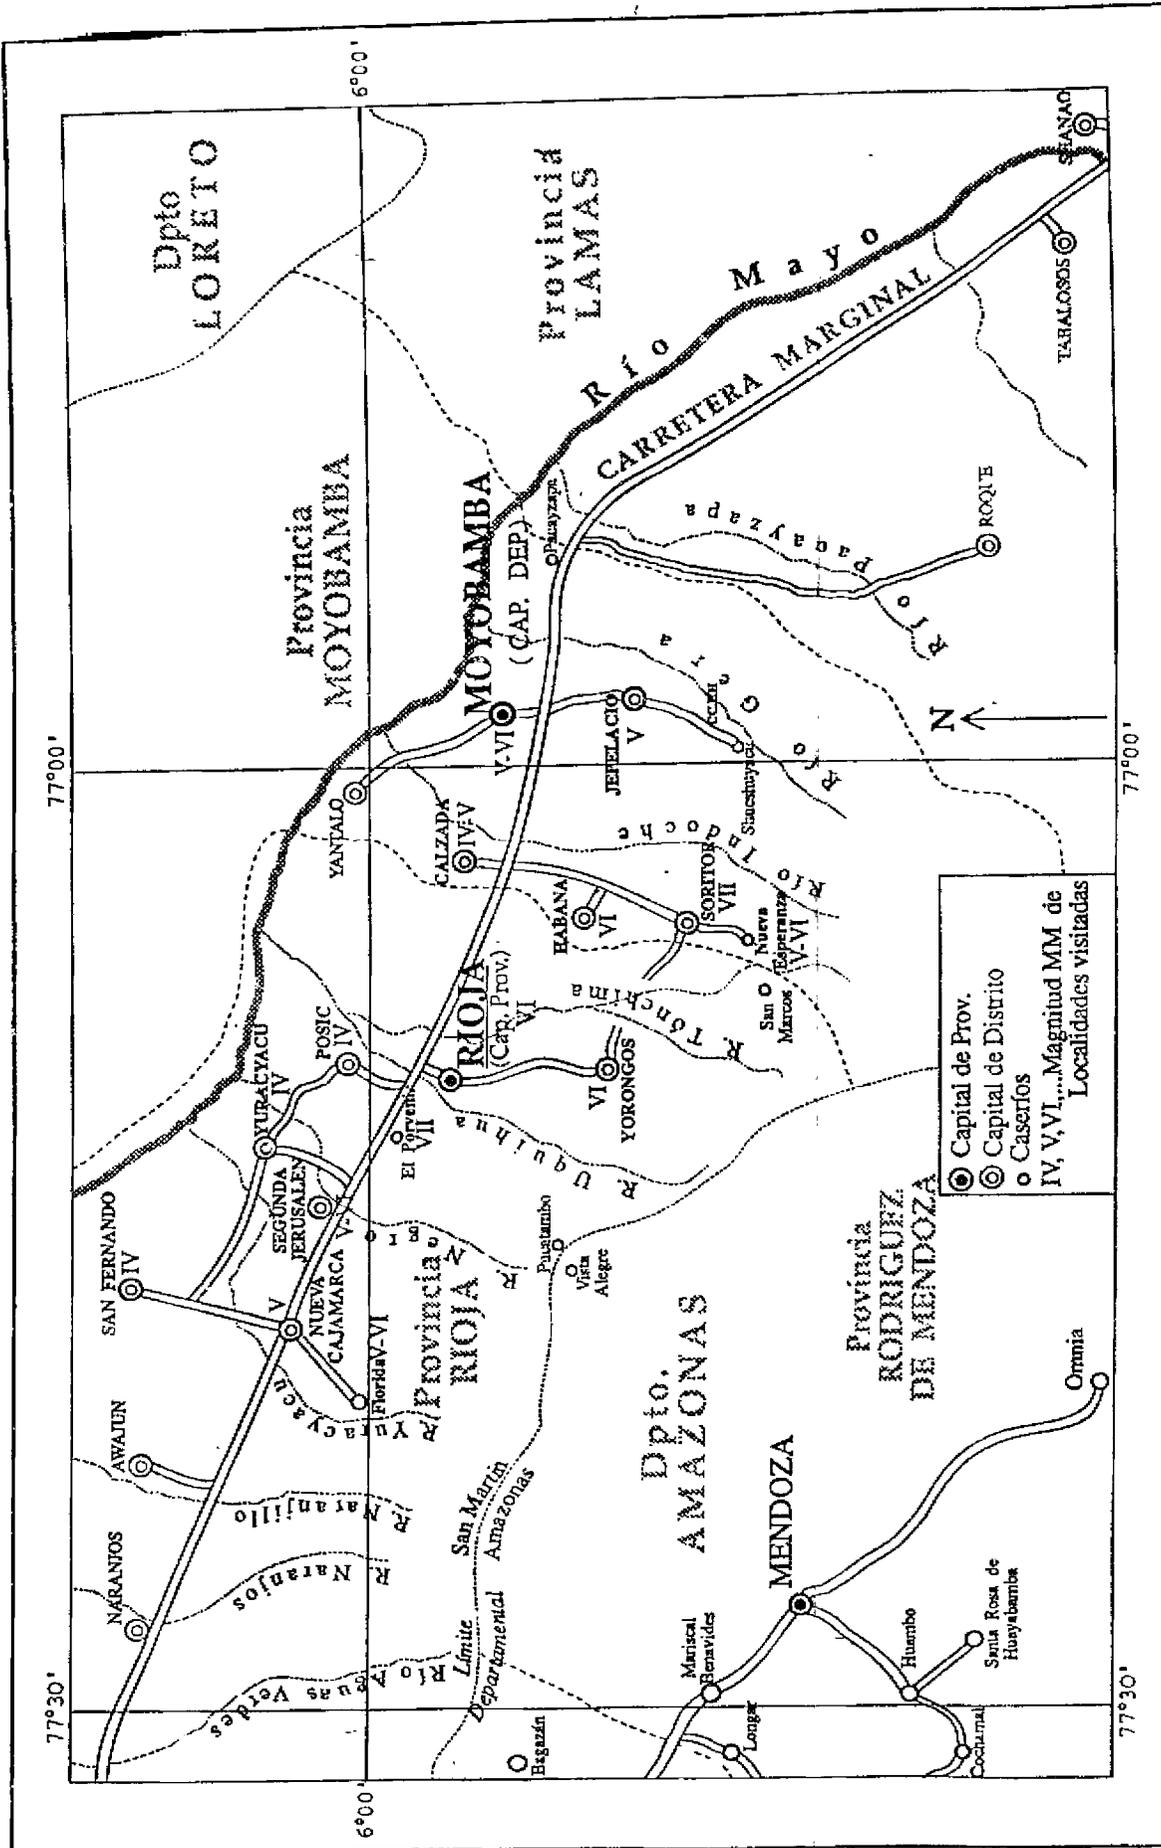
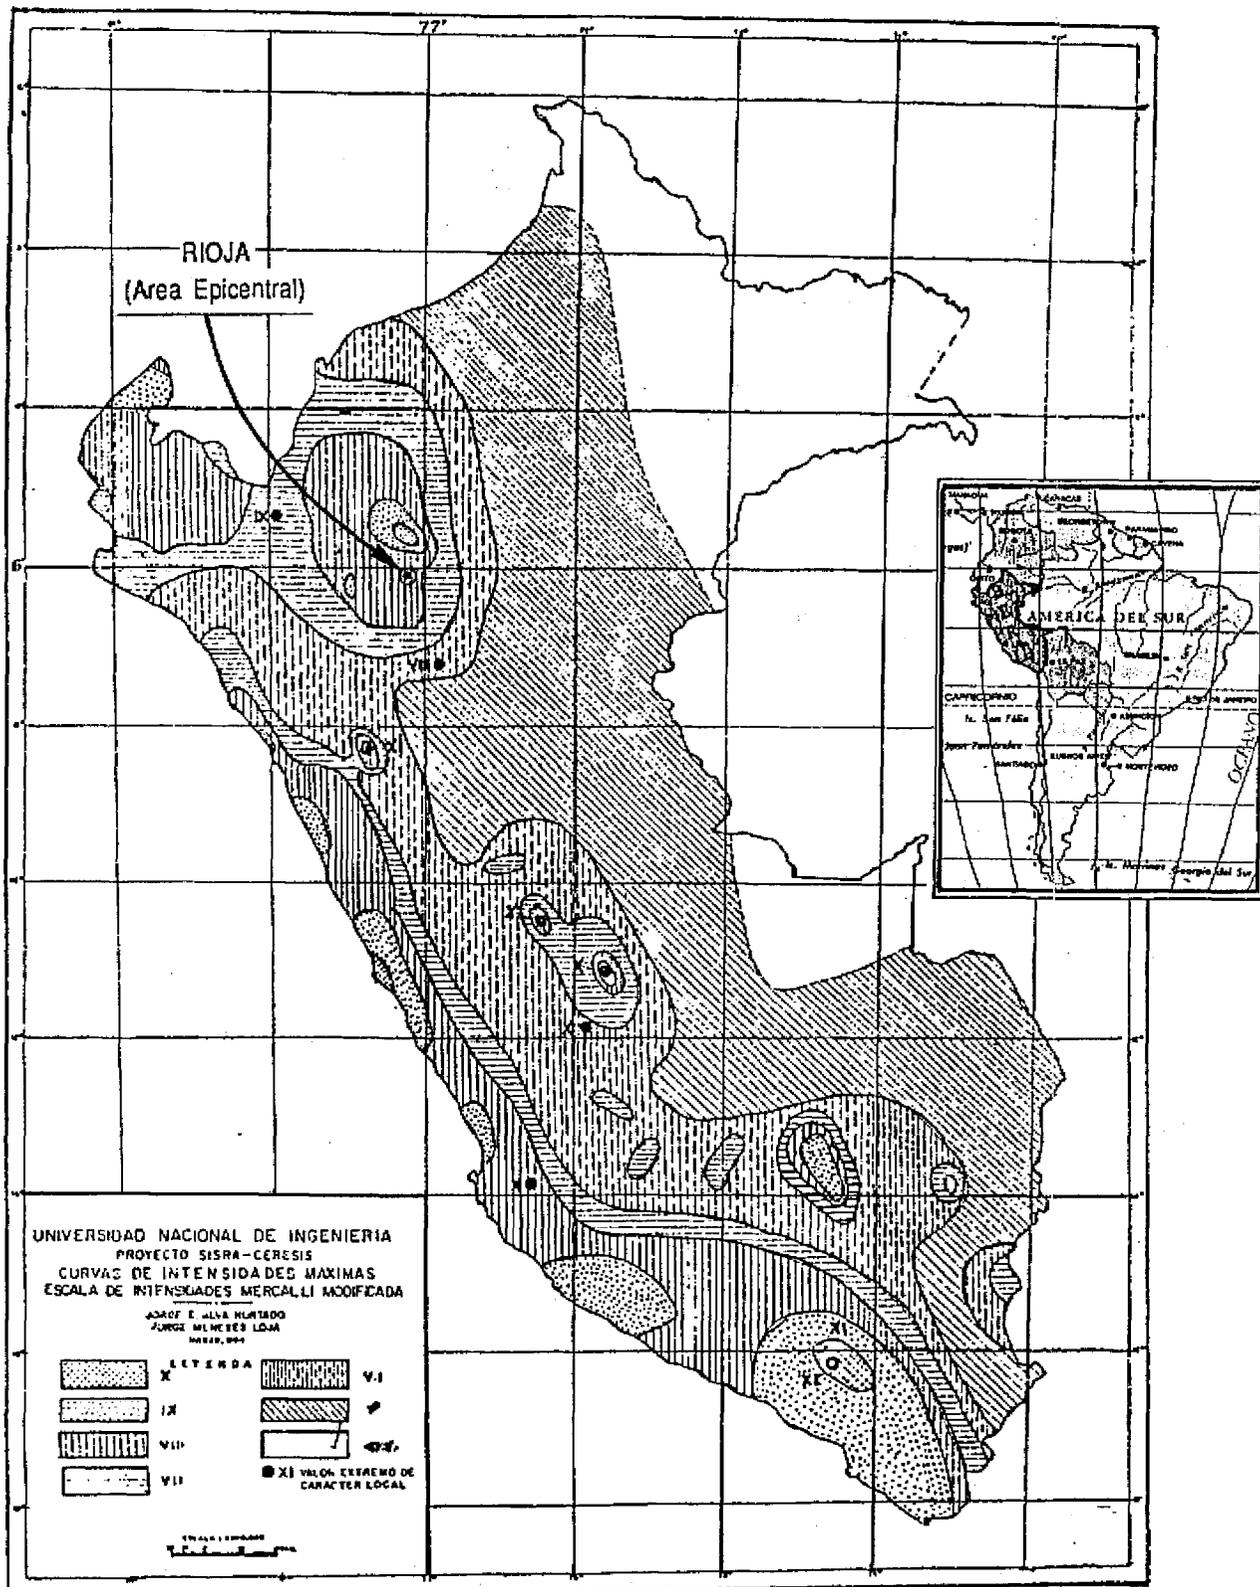
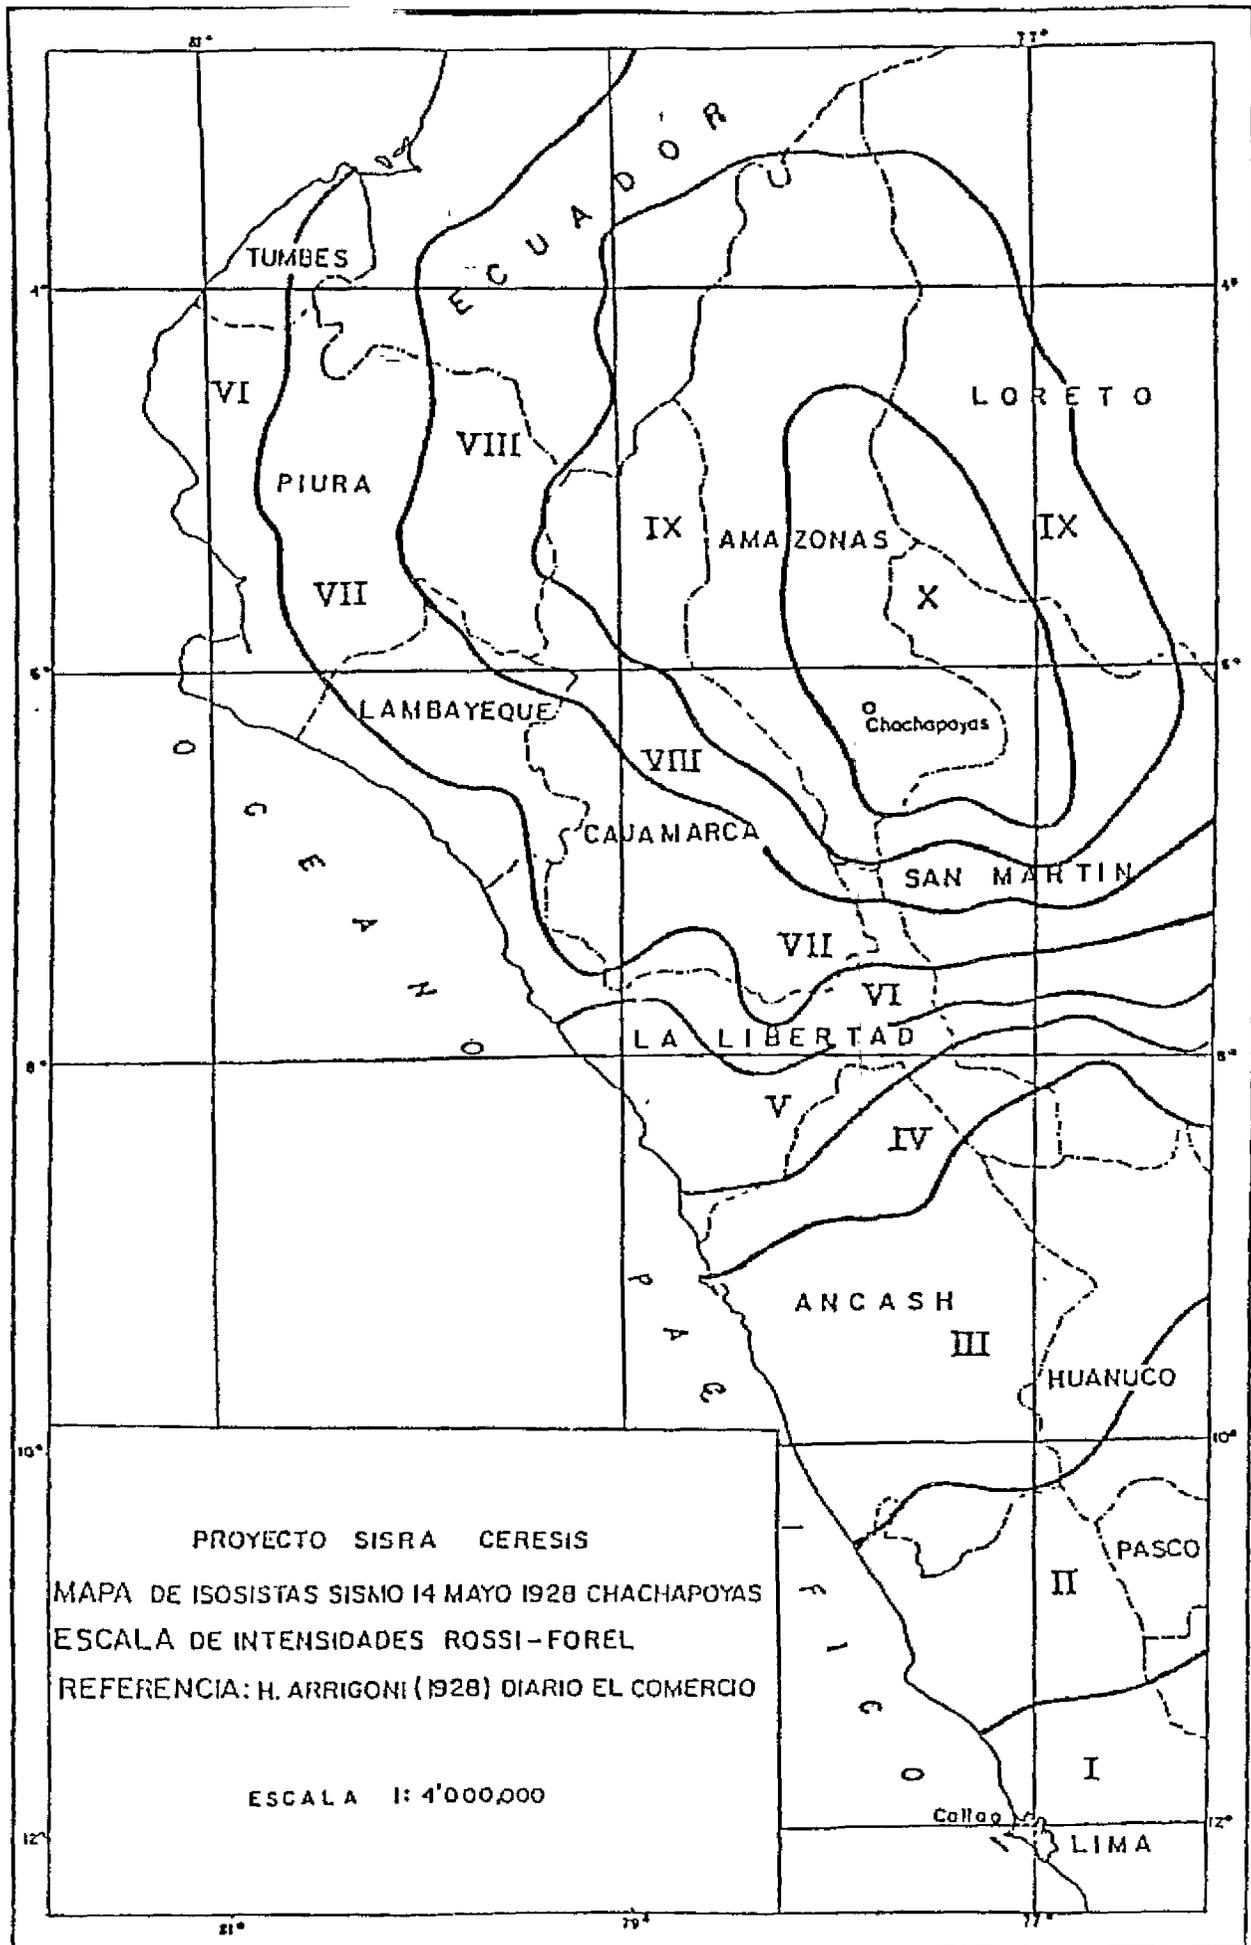


Fig. 1.- AREA EPICENTRAL Y LOCALIDADES VISITADAS
EPICENTRAL AREA & VISITED LOCATIONS





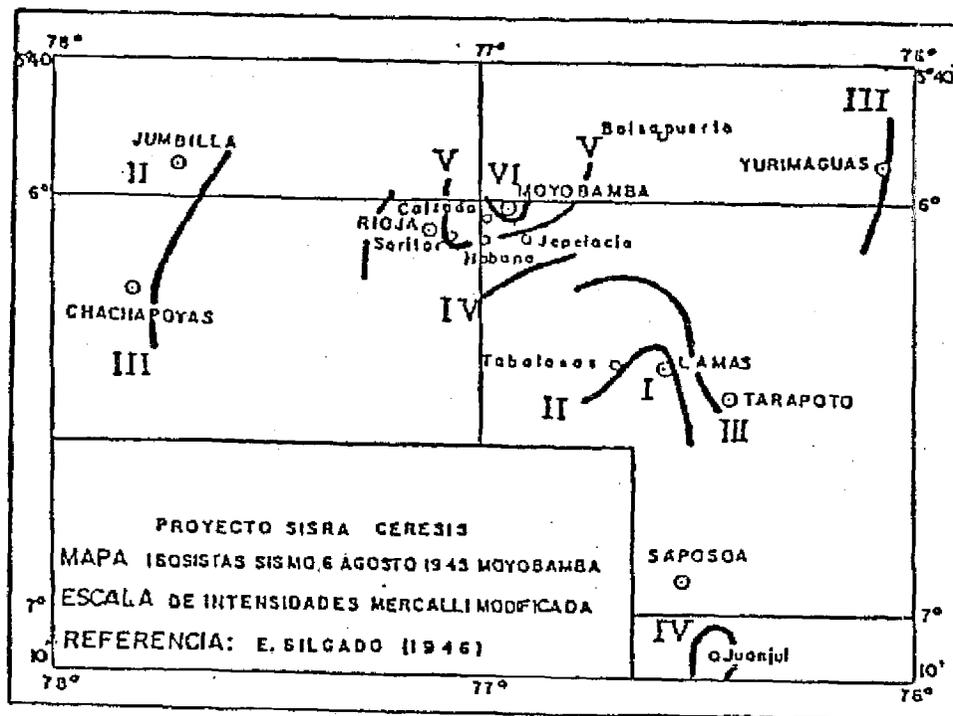


Fig. 4 . - MAPA DE ISOSISTAS: SISMO 6 DE AGOSTO 1945.
 1945, AUGUST 6 . ISOSEIMALS.


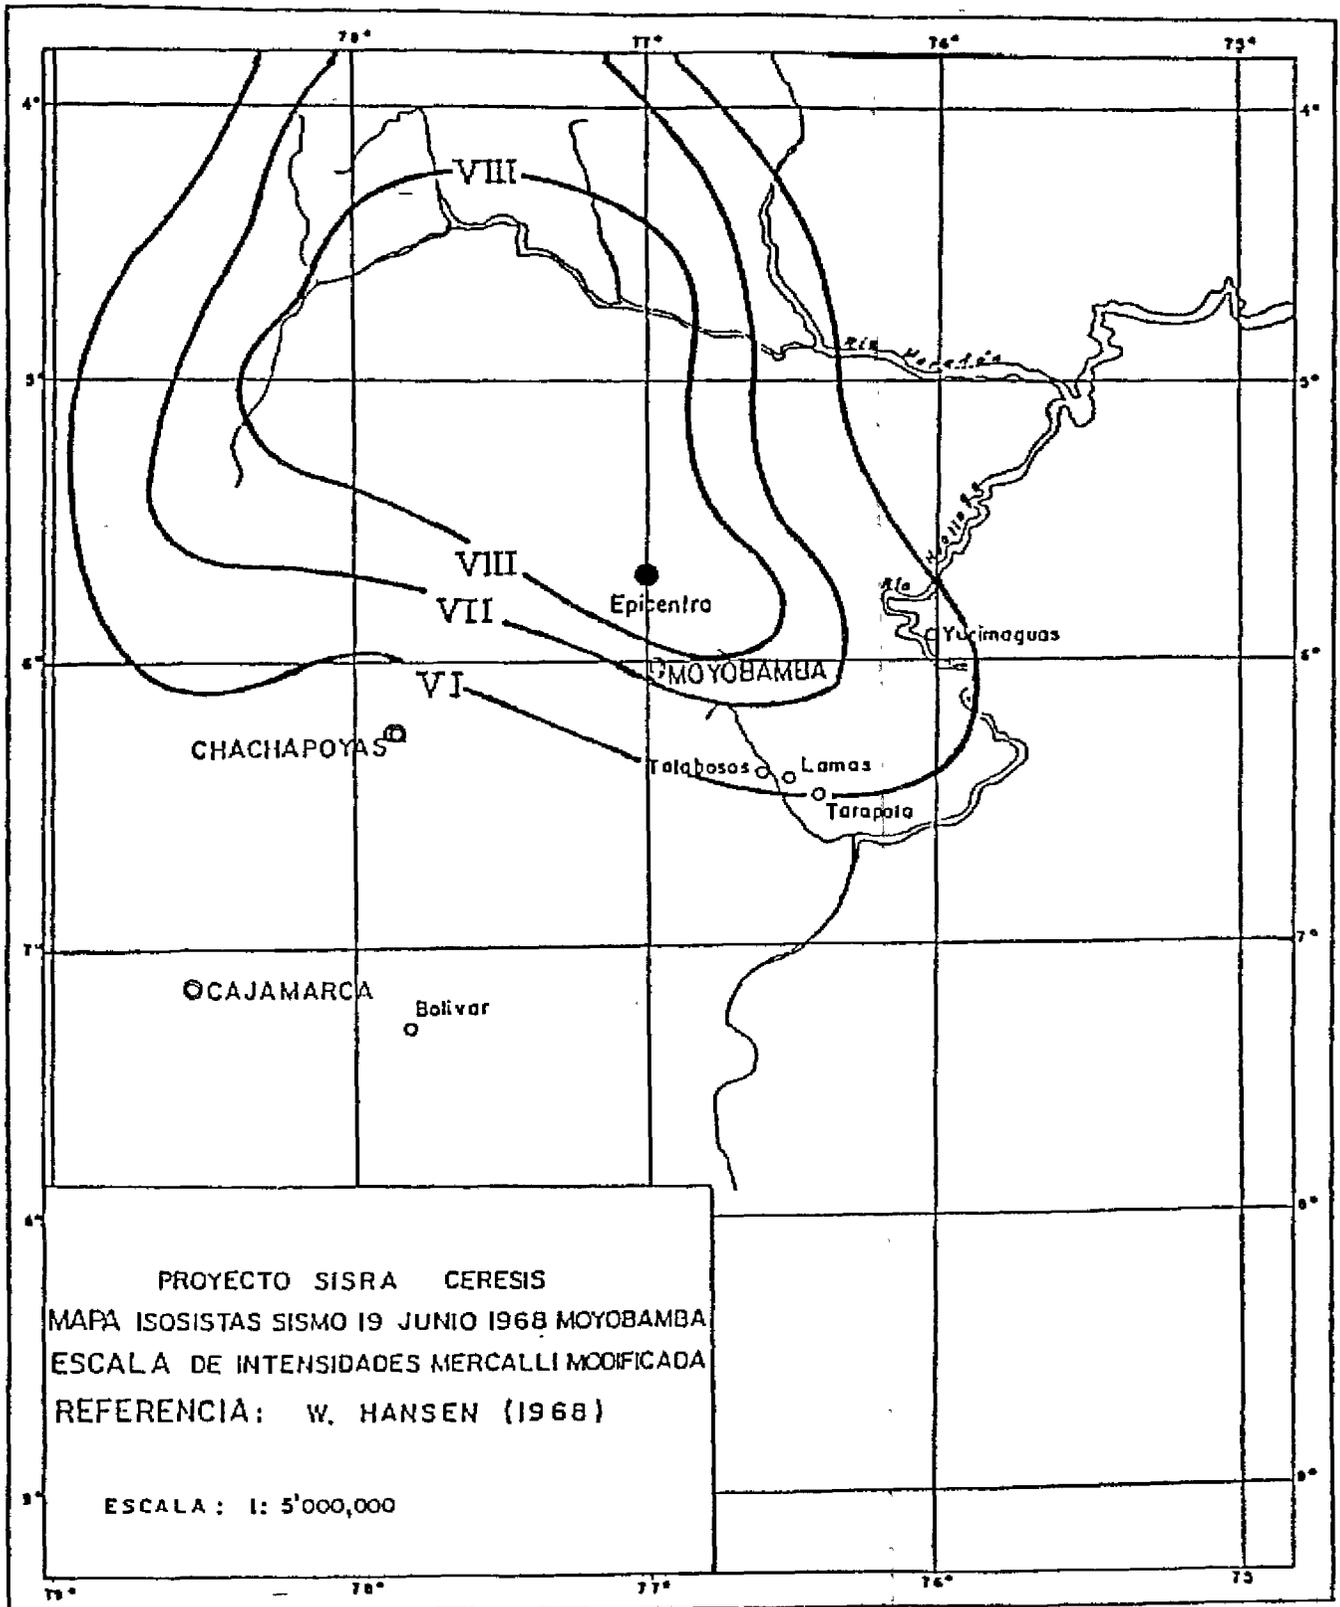


Fig. 5 . - MAPA DE ISOSISTAS: SISMO 19 DE JUNIO 1968.
 1968, JUNE 19. ISOSEISMALS.
 Fuente: Hansen. 1968

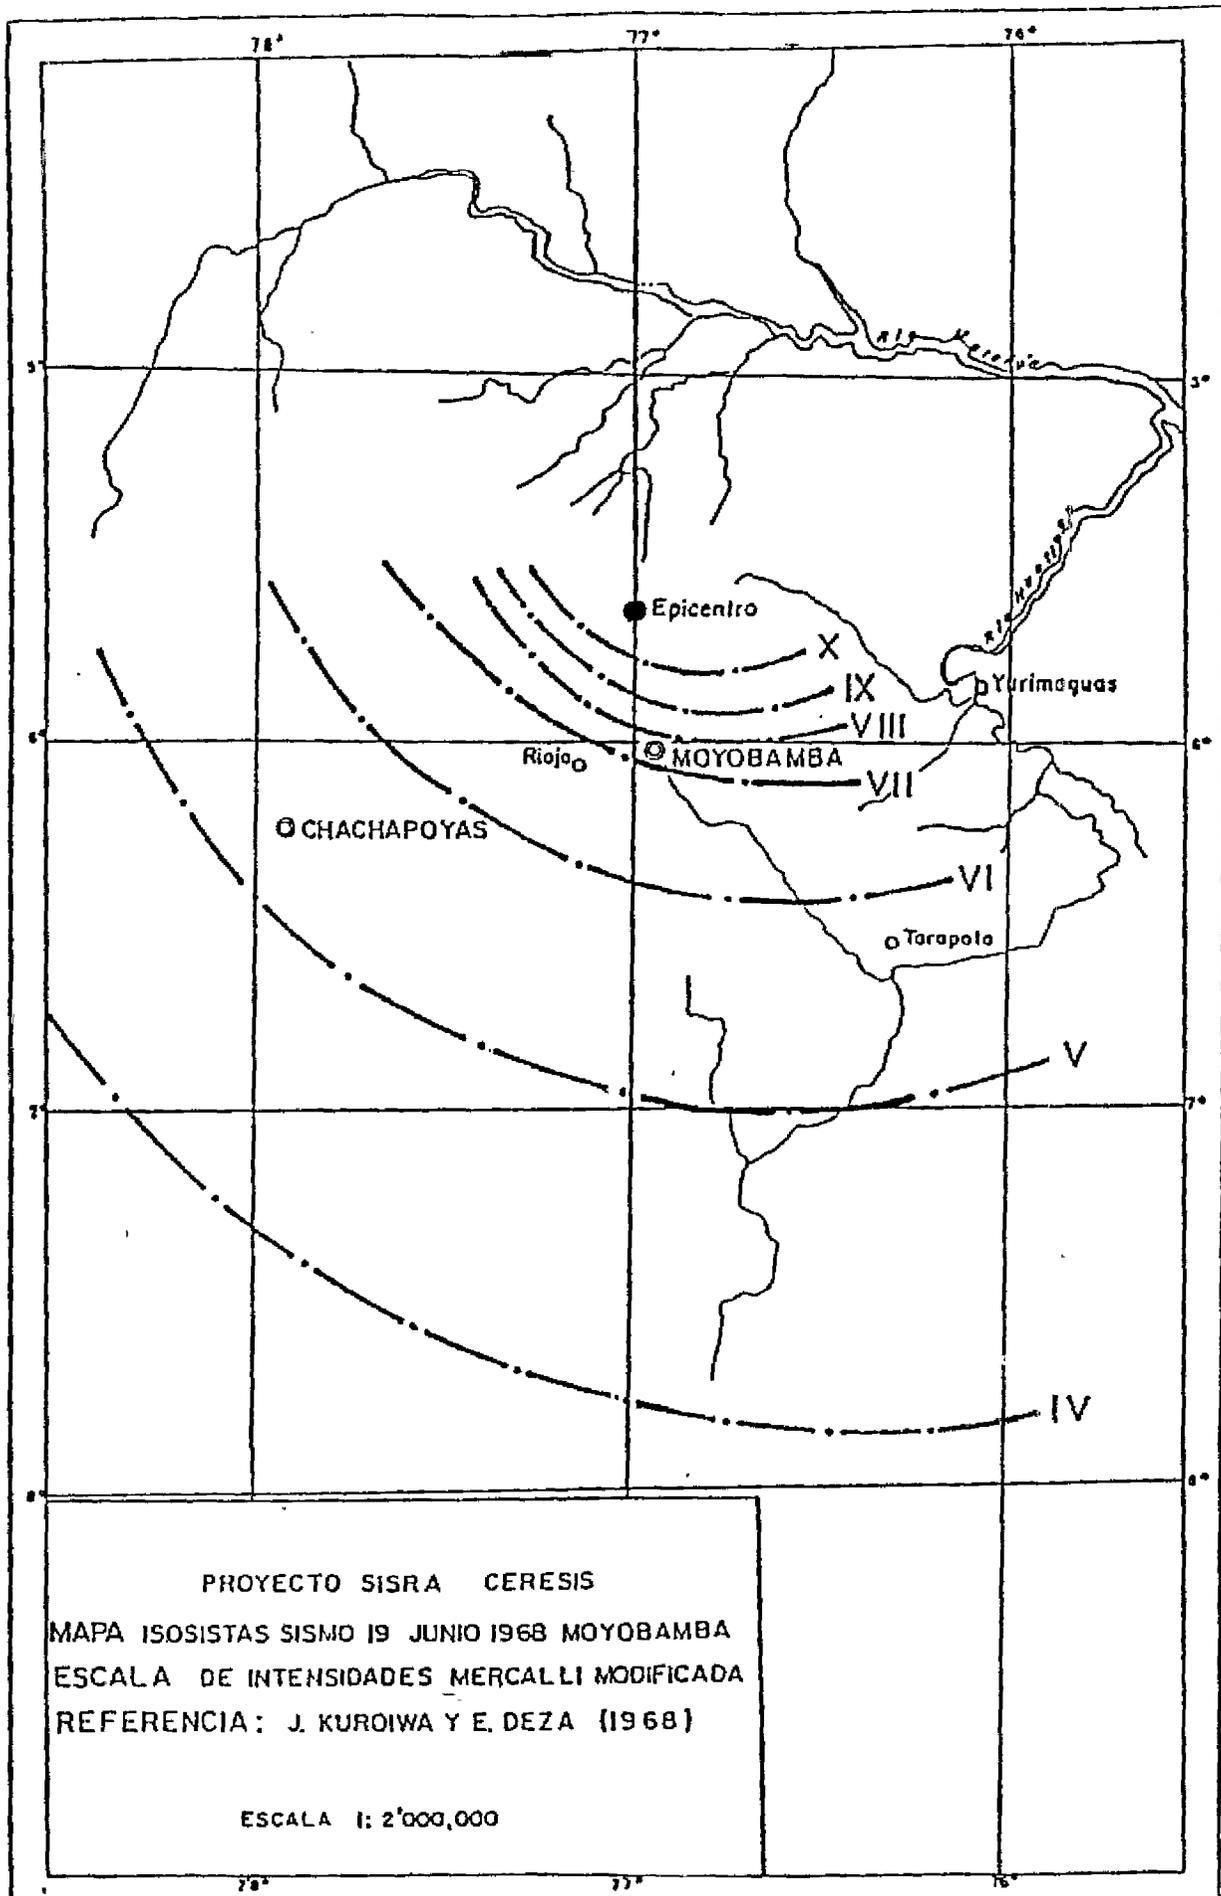

PROYECTO SISRA CERESIS

MAPA ISOSISTAS SISMO 19 JUNIO 1968 MOYOBAMBA
ESCALA DE INTENSIDADES MERCALLI MODIFICADA
REFERENCIA: J. KUROIWA Y E. DEZA (1968)

ESCALA 1: 2'000,000

77°W

**EPICENTROS INSTRUMENTALES
TERREMOTO DE RIOJA MAYO 29-1990**

	 I.G.P.	 N.E.I.C. (USGS)
 MAIN SHOCK SISMO PRINCIPAL Mb=6.2 REPLICAS (AFTERSHOCKS)		 MAIN SHOCK SISMO PRINCIPAL Mb=6.0 REPLICAS (AFTERSHOCKS)


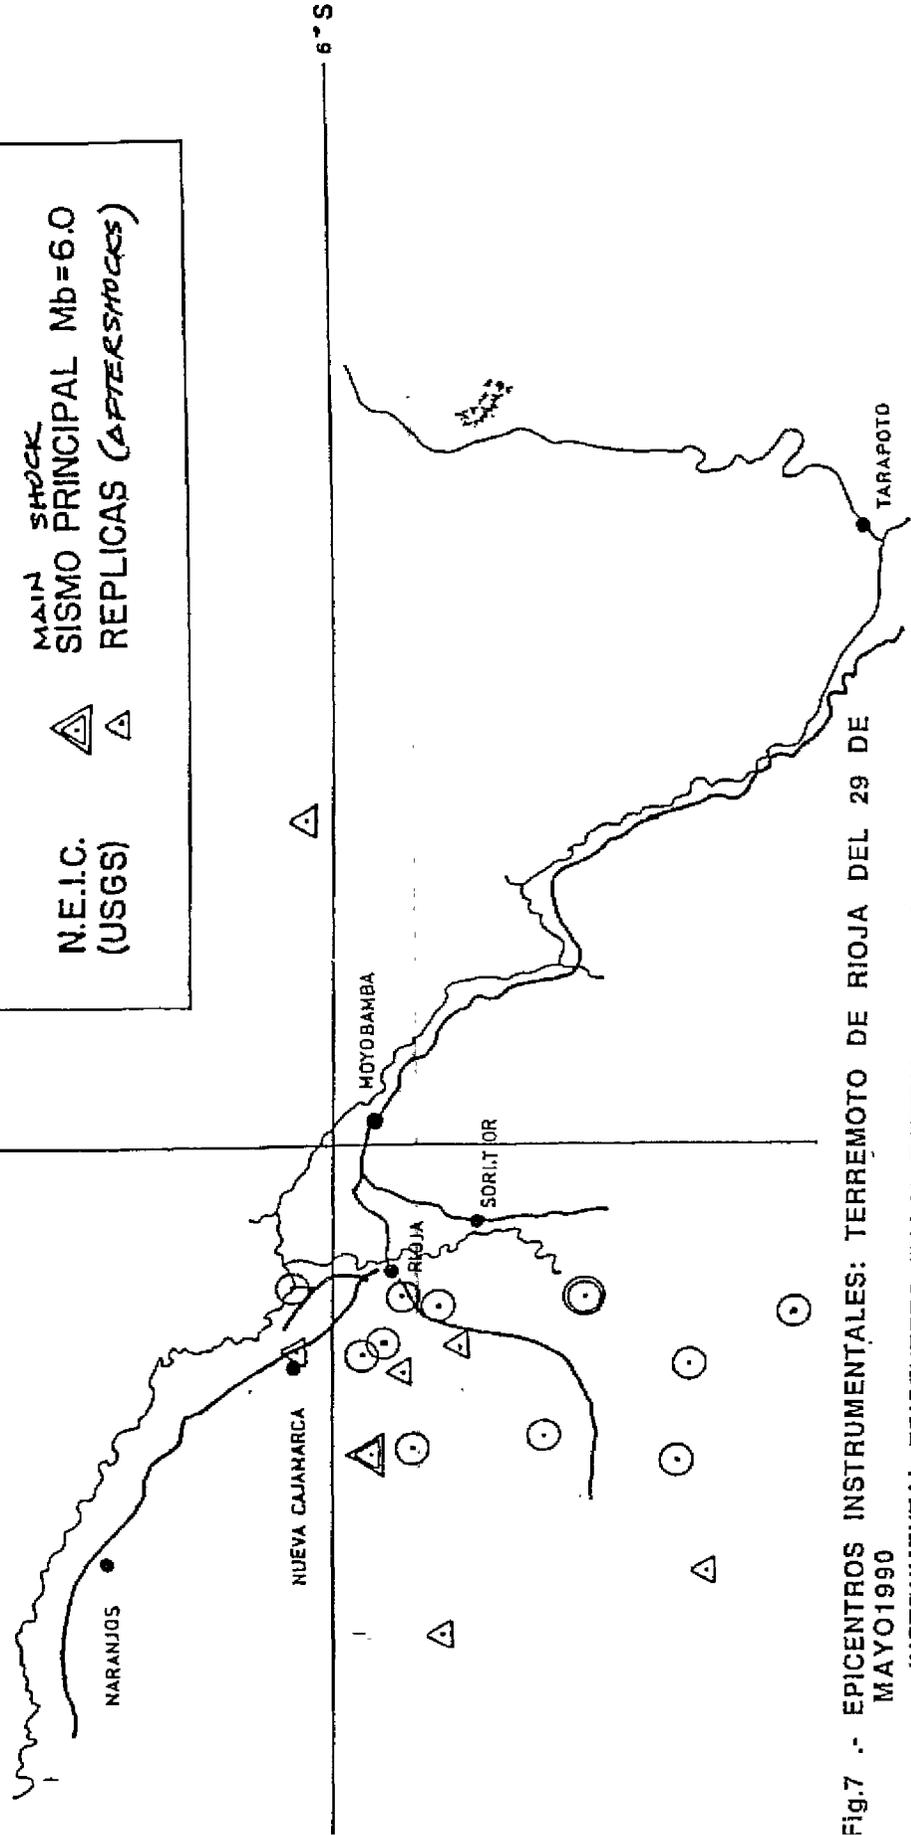


Fig.7 - EPICENTROS INSTRUMENTALES: TERREMOTO DE RIOJA DEL 29 DE MAYO 1990
INSTRUMENTAL EPICENTERS (RIOJA EARTHQUAKE-MAY 29, 1990).

PLANO GEOLOGICO DE MOYOBAMBA Y ALREDEDORES

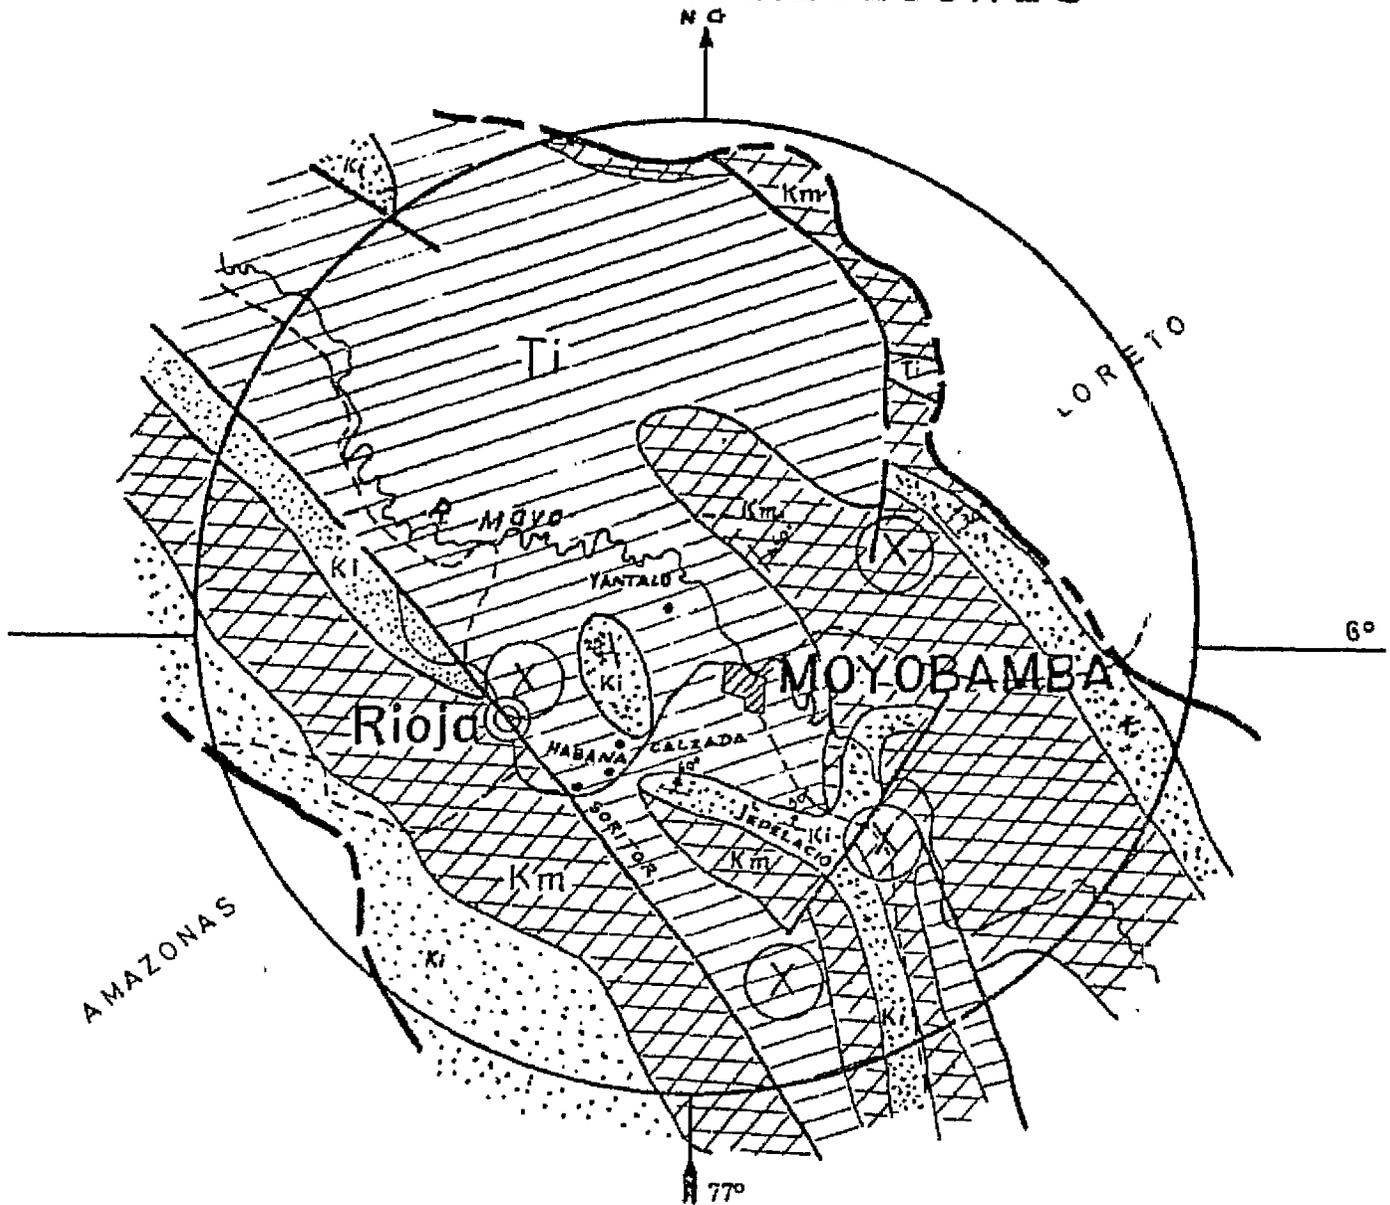

LE Y E N D A	Escala 1:500,000	UNI-FIC 1968 Ing° A. Martínez V.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> Terciario Inferior .</p> <p> Cretáceo Superior i Medio</p> <p> Cretáceo Inferior</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> Domos Salinos</p> <p> Fallas</p> <p> Buzamientos Promedio</p> <p> Límites del Dpto.</p> </div> </div>		P-1

Fig. 8.- GEOLOGIA DE MOYOBAMBA Y RIOJA.

	terremoto 29/5/90				
	POPULATION	INJURED	DEATH	TOTAL OF HOUSES	DAMAGED HOUSES
	Población	Heridos	Muertos	Tot. Viviendas	Viv.afectadas
Prov.Rioja	89932	1471	24	15832	10433
Distr. Rioja	26014	982	14	5207	4601
Yorongos	2971	70	1	665	493
Elías Soplín V.	5567	200	5	1138	830
Nueva Cajamarca	25397	210	4	5301	3265
Pósic	1941			433	383
Yuracyacu	9442	4		1945	604
San Fernando	5524	5		1143	277
Awajun	2905				
Pardo Miguel	10189				
Prov. Moyobamba	62397				5790
Dist. Moyobamba	35670	100	7	6000	3080
Calzada	2956				
Habana	1850	25	2	400	322
Jepelacio	7477				
Soritor	12656	60	27	2500	2000
Fuentes: CORDESAN-Municipalidades Provinciales de Rioja y Moyobamba					

Fig. 9.- CUADRO DE EVALUACION EN LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DE RIOJA Y MOYOBAMBA.

POPULATION, INJURED & DEATH PEOPLE, TOTAL OF HOUSES & DAMAGED HOUSES IN RIOJA AND MOYOBAMBA PROVINCES.

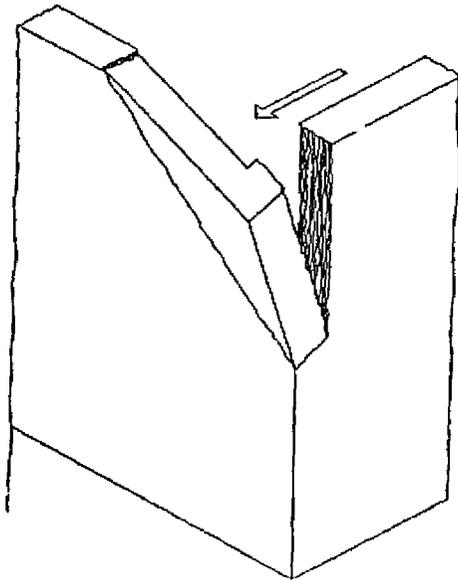


Fig.10.a.-FALLA TIPICA DE TRACCION EN ENCUENTRO DE MUROS SIN ARRIOSTRE SUPERIOR.
TYPICAL TRACTION FAILURE AT WALL CORNER WITHOUT UPPER FASTENING

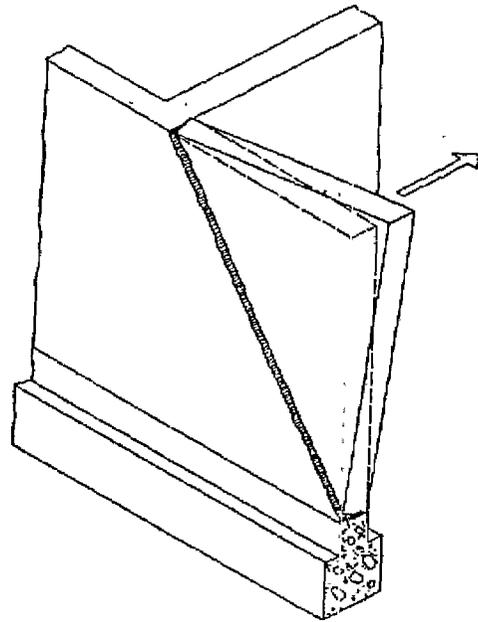


Fig.10.b.-FALLA TIPICA EN FLEXION DE MURO SIN ARRIOSTRAMIENTO EN DOS BORDES.
TYPICAL BENDING FAILURE AT WALL WITHOUT FASTENING IN TWO BORDERS

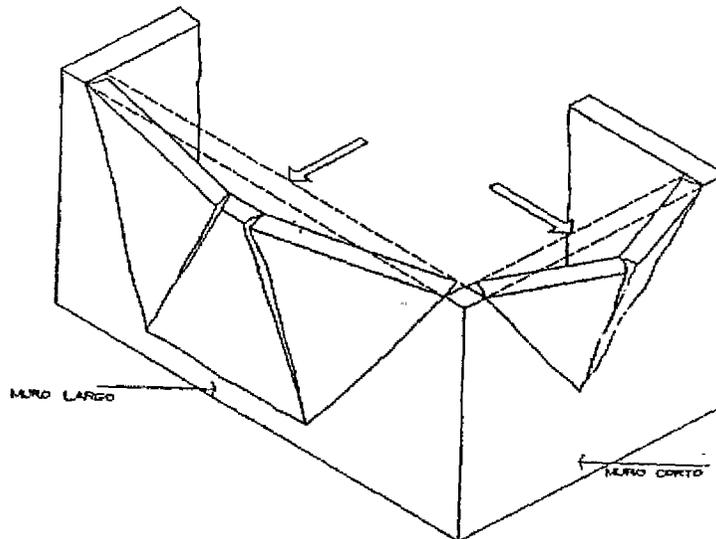


Fig.10c.-FALLAS TIPICAS EN FLEXION DE MUROS SIN ARRIOSTRE SUPERIOR.
TYPICAL BENDING FAILURE AT WALLS WITHOUT UPPER FESTENING

