



Fotografía 14. Falla total de la estructura de la techumbre, y apuntalamiento (para posterior demolición) de la parte que quedó en pie.



Fotografía 15. Articulaciones plásticas en la parte superior de las columnas soporte de la estructura de la techumbre. Se observa el insuficiente o nulo anclaje del refuerzo longitudinal de las columnas en el sistema de techo. En la parte derecha de la fotografía se encuentra el edificio del cuerpo central, por lo que también se aprecia el desprendimiento de algunas de las cinco grapas que trataban de mantener un comportamiento monolítico entre los dos cuerpos.