



Foto 25.- Vista actual de la estructura. Los muros de mampostería dañados fueron removidos.

Photo 25.- Aconcagua Cinema as of September 1993. Damaged masonry walls have been removed.

7) Galería S.A.

Edificio ubicado en la calle Guillermo Prieto, entre las calles Lázaro Cárdenas y Juan Alvarez. Estructura de CR señalada con el número 11 dentro del informe del AIJ.

Características de la edificación: Estructura de CR de cuatro niveles, a base de marcos resistentes a momento empleando losa reticular como sistema de piso (Foto 26) En el cubo de escaleras y en las colindancias, los muros de mampostería presentan elementos confinantes y están ligados a los marcos de concreto. La edificación se emplea como comercio.

Características del daño por sismo: La fachada de vidrio hacia la calle Guillermo Prieto sufrió desprendimiento generalizado. Los muros de la colindancia hacia la calle Lázaro Cárdenas, de mampostería confinada, fueron reparados después del sismo.

7) Galería S.A.

Building located on Guillermo Prieto Street, between Lázaro Cárdenas and Juan Alvarez Streets. RC structure identified with number 11 in the AIJ report.

Structural characteristics: An RC-MRF structure with four stories and waffle flat slabs (Photo 26). In the stairway shaft and at the edges, masonry walls were confined and connected to the concrete frames. The building is used as a store.

Seismic damage: The glass facade towards Guillermo Prieto Street experienced generalized fracture. Confined masonry walls along Lázaro Cardenas Street were being retrofitted after the earthquake.