

**HOSPITAL DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE LA CIUDAD DE TENA,
PROVINCIA DEL NAPO - ECUADOR.**

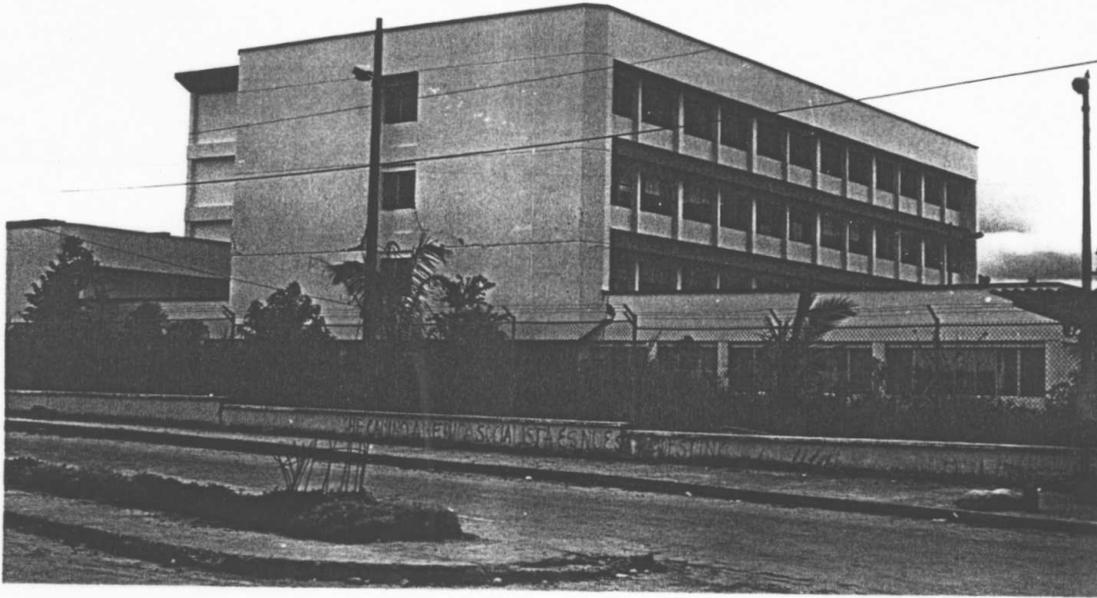


FOTO 1: FACHADA NOR - ESTE DEL HOSPITAL, A LA DERECHA EL BLOQUE DE CONSULTA EXTERNA ADOSADO AL PRINCIPAL EN "T".



FOTO 2: FACHADA SUR-ESTE, EN PRIMER PLANO EL BLOQUE EN "L" DE 2 PISOS Y ATRAS EL BLOQUE PRINCIPAL EN "T" DE 5 PISOS.

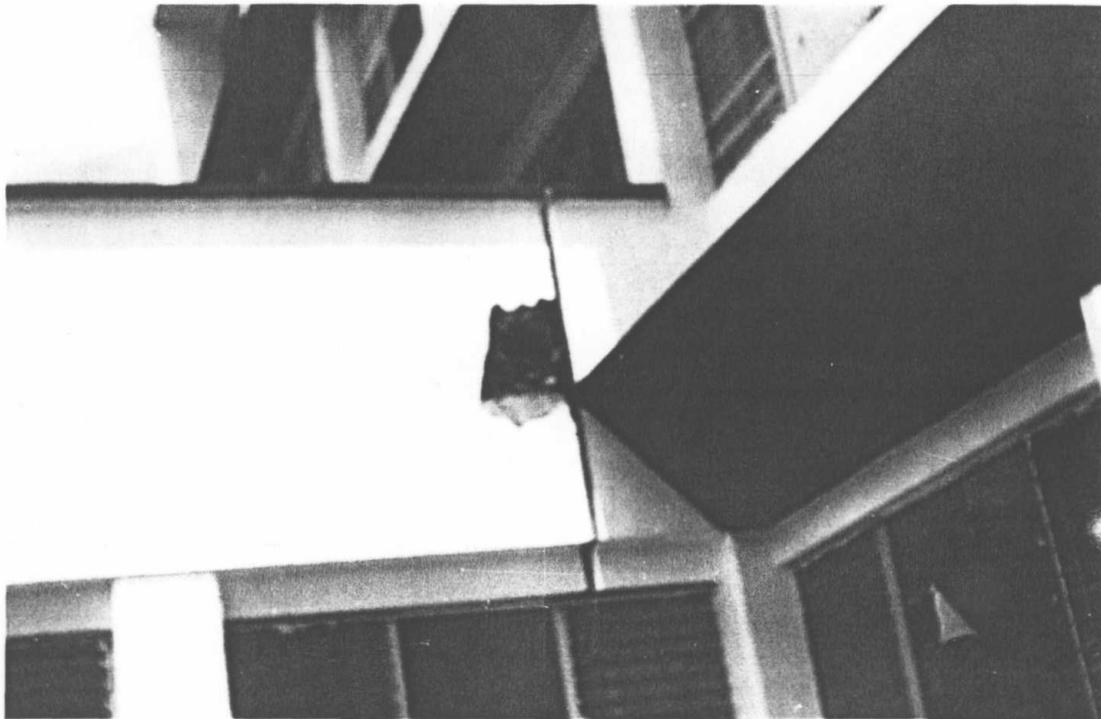


FOTO 3: FACHADA NORTE, ZONA DE IMPACTO ENTRE BLOQUE DE CONSULTA EXTERNA Y EL BLOQUE PRINCIPAL EN "T".



FOTO 4: PARED EN LA JUNTA SISMICA ENTRE BLOQUE DE CONSULTA EXTERNA Y BLOQUE PRINCIPAL QUE DEBE DEMOLERSE..

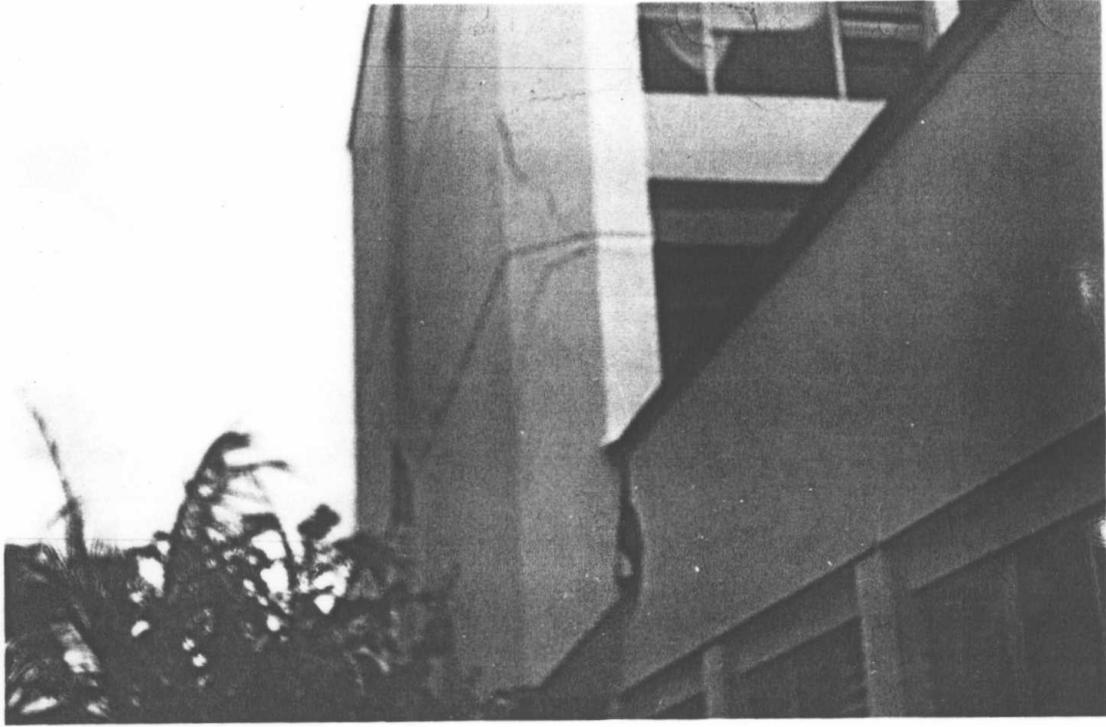


FOTO 5: FACHADA ESTE, ZONA DE IMPACTO ENTRE BLOQUE DE CONSULTA EXTERNA Y EL BLOQUE PRINCIPAL EN "T".



FOTO 6: FACHADA ESTE, ZONA DE GINECOLOGIA, NOTESE DESPLOME DE MAMPOSTERIA SOBRE LOSA EN VOLADO.

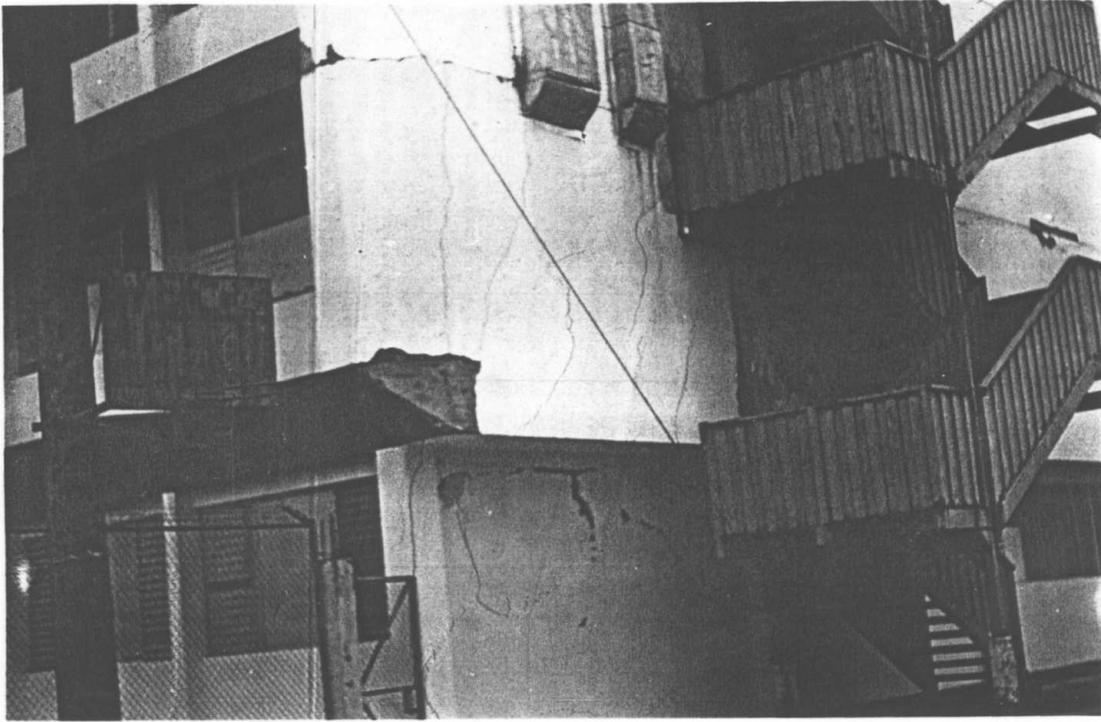


FOTO 7: FACHADA OESTE, NOTESE DESPLOME, AGRIETAMIENTOS Y HUMEDAD EN PAREDES DE FACHADA.

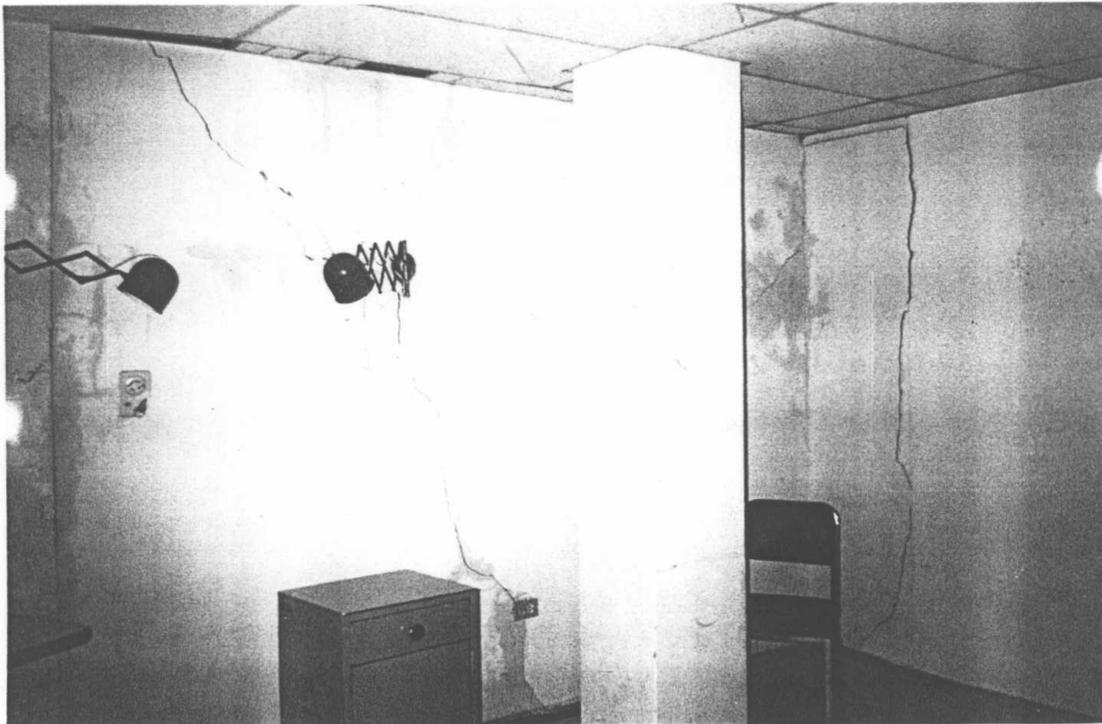


FOTO 8: HOSPITALIZACION, FACHADA OESTE, NOTESE FALTA DE AMARRE DE LA PARED EN VOLADO DE FACHADA CONTRA LA COLUMNA..

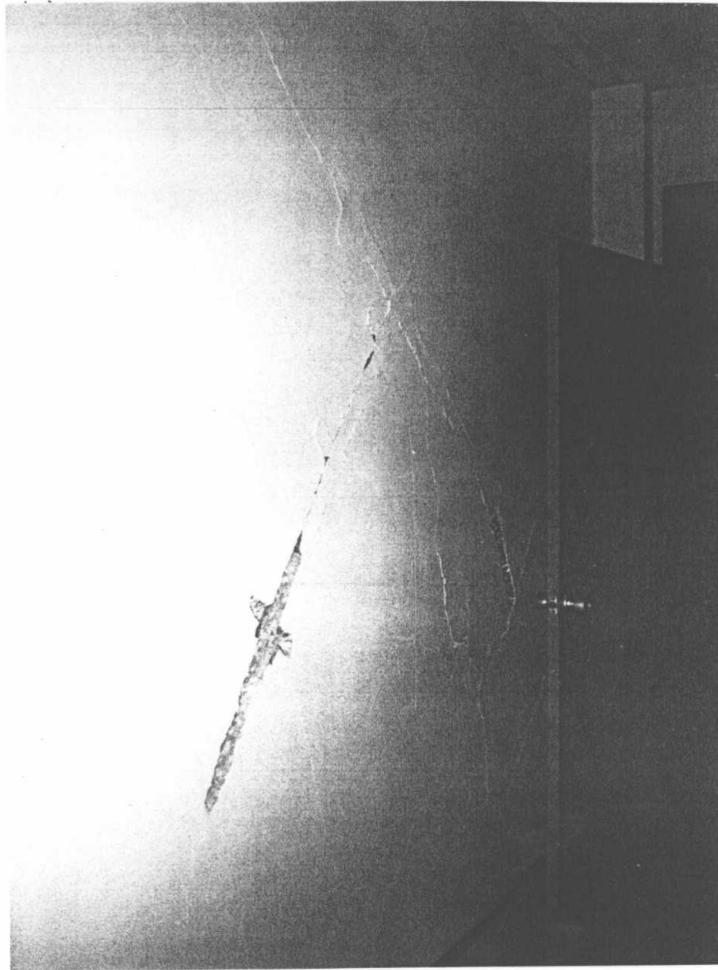


FOTO 9: PLANTA BAJA, AREA DE ARCHIVO, FALLA DE PARED EN FORMA DE CRUZ POR FUERZAS SISMICAS REVERSIBLES DE CORTE.

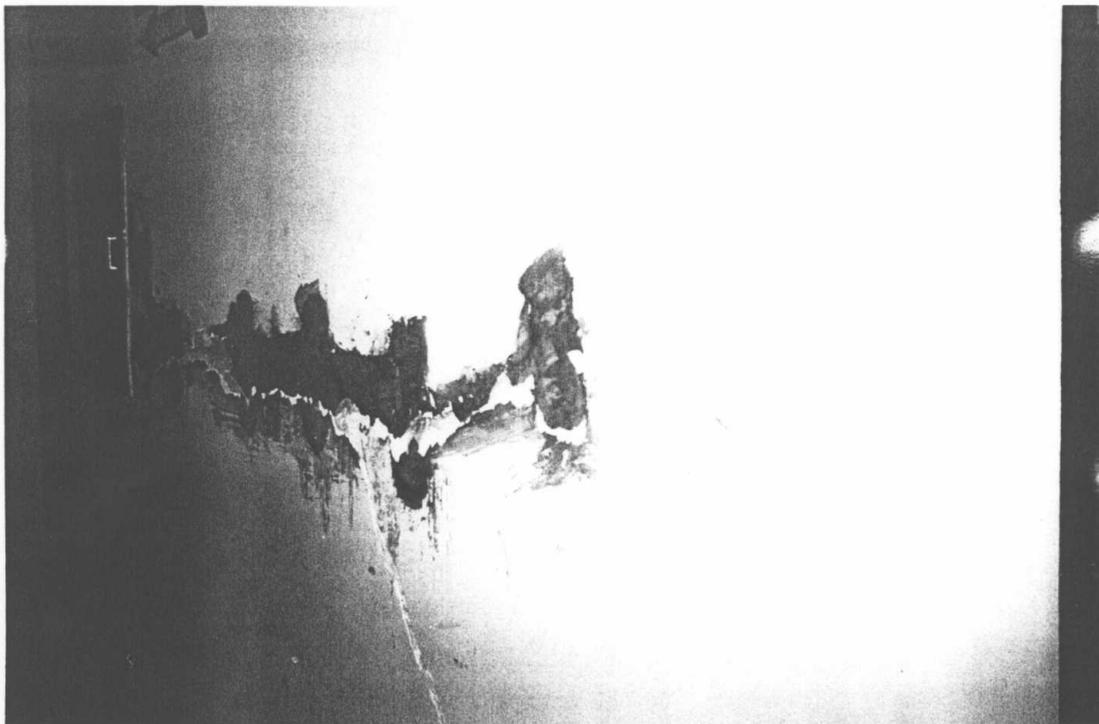


FOTO 10: PLANTA BAJA, AREA DE LABORATORIOS, FALLA DE MAMPOSTERIA COMBINADA POR CORTE Y FLEXION, NOTESE PANDEO LATERAL Y GRAN ESBELTEZ DE LA PARED.