

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- VENTANAS Y MAMPARAS CON VIDRIO SIMPLE

- Riesgo: $\oplus \blacktriangle \blacksquare$
- Nivel de Daño: Pérdida
- Debido a la rotura del vidrio, deformación causando daño a personas.
- Reducción del daño:
- Reforzar el vidrio con Film de seguridad.
- Instalación de vidrio laminado y/o templado

- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

- Riesgo: $\oplus \blacktriangle \blacksquare$
- Nivel de Daño: De Moderado a Pérdida
- Caída del elemento y/o artefactos.
- Reducción del daño:
- Reforzar todo el medio de soporte mediante mejor sistema de anclaje del mismo.

$\oplus$ - Riesgo para la vida
 $\blacktriangle$ - Riesgo de pérdida del bien



SERVICIO DE EMERGENCIA

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INADECUADO

- Riesgo: + ▲ ■

- Nivel de Daño: Leve a Moderado
- Desplazamiento, volteo.

- Reducción del daño:

- Evitar sobresaturación del espacio con exceso de mobiliario.
- Instalación de Elementos que eviten el desplazamiento.
- Reforzar todo el medio de soporte mediante la mejora del sistema de anclaje.


- UBICACIÓN DE DIVERSOS OBJETOS QUE NO DEBERÍAN ESTAR (IMÁGENES, TROFEOS, CRUCES)

- Riesgo: + ▲ ■

- Nivel de Daño: Moderado a Pérdida
Caída, desplazamiento y volteo

- Reducción del daño:

- Evitar la presencia de estos elementos hasta donde se pueda y asegurar el resto.

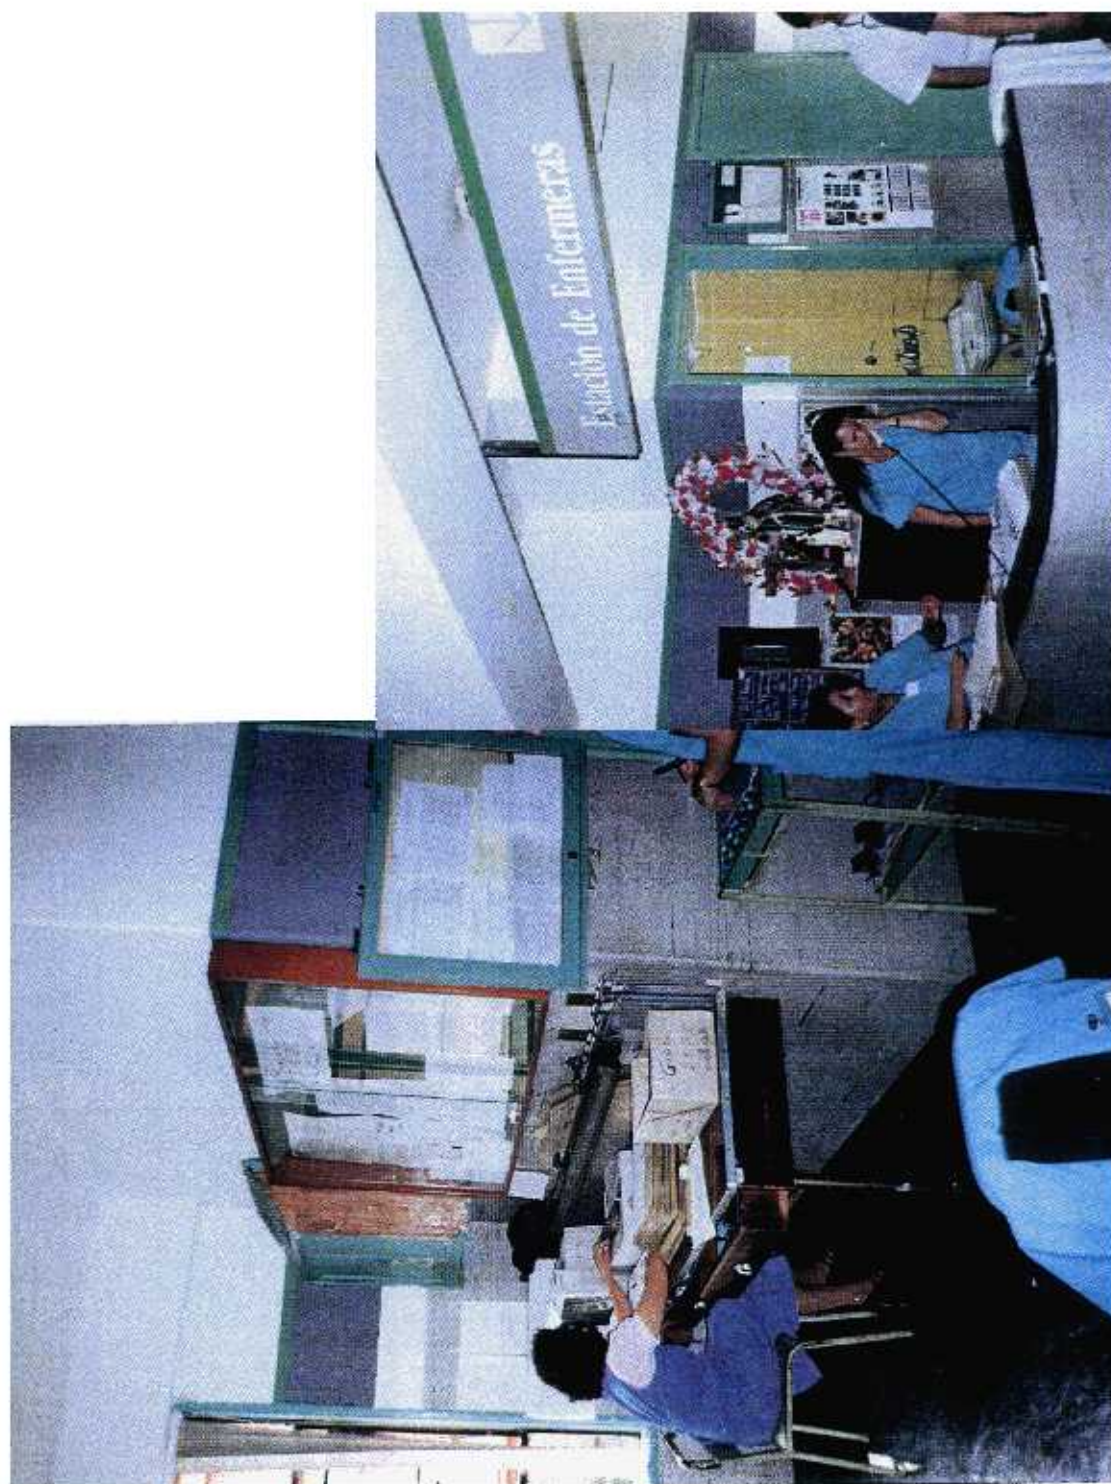

ENFERMERIA

↑ = Riesgo para la vida
▲ = Riesgo de pérdida del bien
■ = Riesgo de la función funcional

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- ESTRUCTURA DE ALUMINIO FIJA AL TECHO ATRAVESANDO EL FALSO CIELO

- Riesgo: + ▲ ■
- Nivel de Daño: De Moderado a Pérdida
- Pérdida del falso cielo y caída de parte de este
- Caída de la estructura y pérdida de la separación entre camas.
- Daño a pacientes y personal médico.
- Reducción del daño:
- Poner conexiones flexibles entre el falso cielo y la estructura
- Reforzar la estructura de soporte.

- UBICACIÓN DE FÓRMULAS E INSUMOS QUÍMICOS BAJO MUEBLE ALTO

- Riesgo: + ▲ ■
- Nivel de Daño: De Moderado a Pérdida
- Caída del mueble alto y rotura de envases de vidrio
- Combinación de los insumos.
- Daño a personas por pérdida de vidrio y reacciones al combinarse productos químicos.

- Reducción del daño:
- Asegurar bien las medidas de soporte del mueble alto.



SERVICIO DE EMERGENCIA

- ◆ = Riesgo para la vida.
- ▲ = Riesgo de pérdida del bien.
- = Riesgo de daño.

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

CILINDRO DE OXIGENO
SIN PROTECCIÓN AL LADO DE LAS CUNAS.
VER OBSERVACIÓN LAMINA 08

FALSO CIELO RASO Y SOPORTES DE
CORTINAS, CON POSIBILIDAD DE CAÍDA.
OBSERVACIÓN LAMINA 03



CAMILLAS Y/O CUNAS
RODABLES:
Ver Observación Lamina 03

EQUIPO RODABLE EN
GENERAL:
Portasnero no anclado al muro,
posibilidad de deslizamiento
Ver Observación Lamina 07
Riesgo 4A

OBSERVACIÓN PEDIATRICA

⚡ = Riesgo para la vida
A = Riesgo de pérdida del bien

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

CONSOLA DE MONITOREO, COMPUTADORA
Equipos sobrepuestos en mueble corrido.
- Riesgo: +▲ ■
- Nivel de Daño: De moderado a Perdida
Ver Observaciones en Lámina 6.

VENTANAS
Ver Lámina 01/04

EQUIPOS SOBRE MESAS
RODABLES
Ver Observaciones Lámina 04



UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

NEGATOSCOPIO:

Ver Observación en Lámina 05

VENTILADOR SOBRE REPISA:


Equipo sobrepuesto, notar intento de asegurarlo mediante mang. de plástico.

- **Riesgo:** + ▲ ■

- **Nivel de Daño:** Pérdida debido a caída del equipo. Posibilidad de daño a las personas.

- **Reducción del daño:** Reforzar el medio de soporte (repisa) y asegurar el equipo mediante anclaje al medio de soporte.

De ser posible reubicar el equipo en lugar más seguro para las personas.

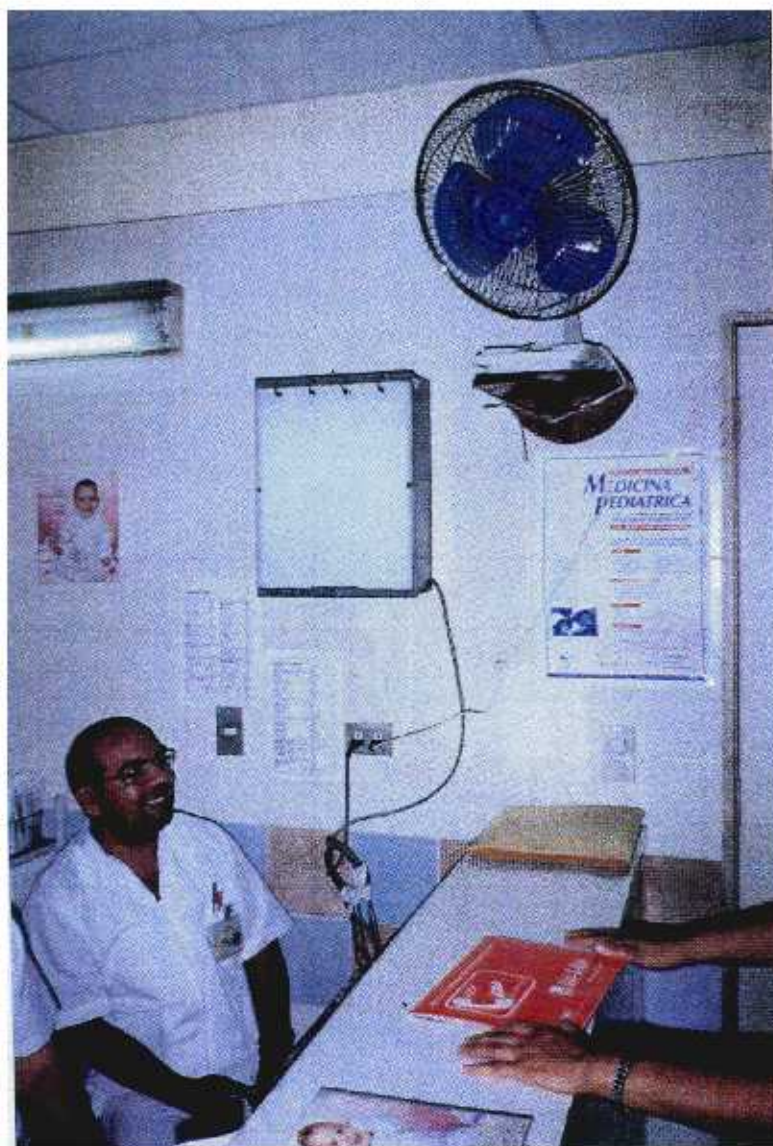

MUEBLE FIJO:

Mueble sobrepuesto, anclado al piso y muro.

- **Riesgo:** ■

- **Nivel de Daño:** Leve debido a deslizamiento del mueble al no estar anclado.

- **Reducción del Daño:** Anclar el mueble al piso y muro.

EMERGENCIA

ÁREA DE TRABAJO OBSERVACIÓN PEDIATRICA

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

NEGATOSCOPIO:

Ver Observaciones en Lámina 05

VENTANAS:

Ver Observación Lámina 01-04

MONITOR MÓVIL:

Corre a lo largo de rieles paralelos al muro.

- Riesgo : **+** **▲** **■**
- Nivel de Daño: Moderado a pérdida debido a la caída del equipo de su medio de soporte y/o debido a daño interno de los circuitos integrados del equipo.

- Reducción de Daño:
 - Reforzar el medio de soporte o sostén (rigidizarlo) así como los sistemas de sostén de los monitores.
 - Reemplazar el sistema de soporte por una que permita mayor rigidez y seguridad a los monitores.
 - Consultar con el fabricante la capacidad de resistencia a vibración sísmica de los circuitos integrados de los monitores.



EQUIPOS SOBRE ALFEIZAR DE LA VENTANA:

Equipos sobrepuestos, ubicados encima de los pacientes.

- Riesgo: **+** **▲** **■**
- Nivel de Daño: Moderado a pérdida.

- Caída de los equipos al suelo o sobre los pacientes, causando lesiones a las personas y/o rotura de los equipos.
- Daño Interno de los equipos

-Reducción del Daño:

- Rigidizar los equipos reforzando su medio de sostén.
- Reubicar los equipos en áreas más seguras.
- Reducción del Daño: Asegurar el mecanismo de cierre.

EMERGENCIA PUESTO DE OBSERVACIÓN EN U.C.I. DE CIRUGÍA

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

DISPENSADOR DE AGUA:

- **Riesgo :** ▲ ■
- **Nivel de Daño :** Moderado a Pérdida. Volteo y caída del dispensador, inundación del área.
- **Reducción del Daño:**
 - Reforzar el soporte del dispensador.
 - Reubicar el dispensador en área más segura.



ESTANTERÍA DE MADERA:

- **Riesgo:** +▲ ■
- **Nivel de Daño:**
 - Caída del mueble.
 - Caída del contenido del mueble
- **Reducción del Daño:**
 - Reforzar el soporte del mueble anclándolo al muro, piso y/o techo.
 - Acondicionar barandillas de seguridad a cada repisa.

VENTANAS UBICADAS ADYACENTES A PACIENTES Y PERSONAL.

- **Riesgo :** +▲
- **Nivel de Daño:** Moderado a Pérdida debido a rotura violenta de los vidrios a causa de la deformación de los marcos.
- **Reducción de Daño:**
 - Reemplazar el vidrio actual por cristal templado o aplicar película o Filma prueba de golpes.
 - Reubicar al personal y pacientes lejos de ventanas

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEPOSITO DE MATERIAL ESTÉRIL

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- VENTANAS Y MAMPARAS CON VIDRIO SIMPLE

- **Riesgo:** + ▲
- **Nivel de Daño:** Pérdida
- Debido a la rotura del vidrio, por deformación causando daño a personas.
- **Reducción del daño:**
- Reforzar el vidrio con Film de seguridad
- Instalación de vidrio: Laminado y/o templado

- EQUIPO MEDICO APOYADOS SOBRE MUEBLES

- **Riesgo:** + ▲ ■
- **Nivel de Daño:** Pérdida
- Por caída del artefacto
- Desplazamiento, daño a personas.
- **Reducción del daño:**
- Reubicar equipos
- Colocar sistemas antideslizantes.
- Instalar pestañas de seguridad.

- EQUIPOS DIVERSOS SOBRE MUEBLES

- **Riesgo:** + ▲ ■
- **Nivel de Daño:** De moderado a pérdida
- Desplazamiento y caída de los objetos.
- Golpeo de los equipos.
- **Reducción del daño:**
- Rigidizar los equipos al mueble o alejarlo del borde.
- Instalar pestaña de seguridad en mueble bajo
- Reubicarlos



SERVICIO DE UCI

- ◊ - Riesgo para la vida
- ▲ - Riesgo de pérdida del bien
- - Riesgo de la pérdida funcional

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES



SERVICIO DE EMERGENCIA

- ALMACENAMIENTO INADECUADO

- Riesgo: + ▲ ■

- Nivel de Daño: De Leve a Moderado

- Mas pérdida del producto almacenado.

- Reducción del daño:

- Almacenamiento en un lugar adecuado

- CILINDRO DE OXIGENO

- Riesgo: + ▲ ■

- Nivel de Daño: De Leve a Moderado

- Por caída, riesgo de daño al paciente.

- Reducción del daño:

- Reubicar el cilindro, o reforzar el medio de soporte evitando su volteo.

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

VENTANAS Y MAMPARAS CON VIDRIO SIMPLE

- Riesgo : **+** **▲** **■**

Nivel de Daño: Pérdida

- Debido a la rotura del vidrio, por deformación causando daño a personas.

- Reducción del daño:

- Reforzar el vidrio con Film de seguridad

- Instalación de vidrio laminado y/o templado.

EQUIPO DE TV SOBRE RACKS

- Riesgo : **+** **▲** **■**

Nivel de Daño: Pérdida

- Debido a la falla del anclaje y la caída del equipo, causando daño a personas.

- Reducción del daño:

- Reforzar el medio de soporte.



CAFETERÍA

▲ = Riesgo para la vida
 ▲ = Riesgo de pérdida del bien
 ■ = Riesgo de la pérdida funcional

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- VENTANAS Y MAMPARAS CON VIDRIO SIMPL

- Riesgo: + ▲ ■

- Nivel de Daño: Pérdida

- Debido a la rotura del vidrio por deformación causando daño a personas.

- Reducción del daño:

- Reforzar el vidrio con Film de seguridad.

- Instalación de vidrio: Laminado y/o templado

EQUIPOS Y/O MUEBLES EN CORREDORES

- Riesgo: ▲ ■

- Nivel de Daño: Pérdida

- Por volteo de equipos

- Reducción del daño:

- Los pasillos y áreas de circulación deben estar libres de obstáculos, se debe evitar dejar equipos o muebles en esta zona.

+ - Riesgo para la vida
 ▲ - Riesgo de pérdida del bien
 ■ - Riesgo de la pérdida funcional



PARTE EXTERIOR DE LA UCI




HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- EQUIPOS Y/O MUEBLES EN CORREDOR

- Riesgo: ▲ ■
- Nivel de Daño: Por volteo de los Equipos
- Daño a personas
- Obstrucción de la circulación
- Reducción del daño:
 - Los pasillos y áreas de circulación deben estar libres de obstáculos, se debe evitar dejar equipos o muebles en esta zona.

PRESENCIA DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Falso cielo raso, tabiques)

- Riesgo: + ▲ ■
- Nivel de Daño: De Moderado a Pérdida
- Podiendo producir daño a las personas.
- Reducción del daño:
 - Verificar y reforzar los elementos de fijación del falso cielo raso.
 - Dejar un espacio paralelo entre el falso cielo y los muros.
 - Verificar los elementos no fijados del tabique al muro, al techo, y al piso.

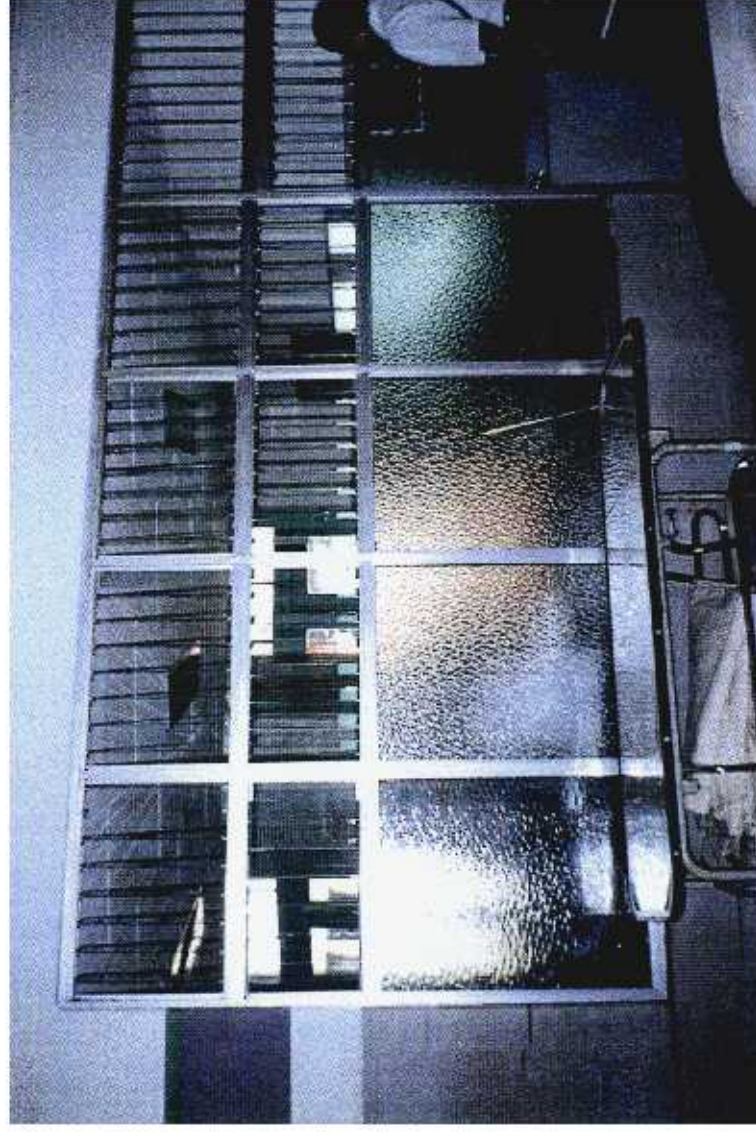

CORREDORES

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- DISPENSADORES DE ALIMENTO Y BEBIDAS

- Riesgo: ▲ ■

- Nivel de Daño: De Moderado a Pérdida

- Debido al desplazamiento y caída del contenido de los dispensadores.

Reducción del daño:

- Instalación de elementos de seguridad que impidan el movimiento de los objetos.



VESTÍBULO PRINCIPAL