

Nombre Edificio	Ubicación	N° P	Descripción del Edificio	Descripción de Daños
CIUDAD UNIVERSITARIA. (Univ. de EL SALVADOR)	C. U.	12	Torre de Planta rectangular de C.A. 2 muros en sus lados y caja del ascensor perpendicular a los anteriores. Planta resistente en forma de H.	Los muros laterales divididos en 2 partes y unidas por vigas cortas y rellenas hasta 2.20m. con ladrillo. Estas vigas y muros de relleno fallaron por corte. Comportamiento satisfactorio del edificio en su conjunto.
*Facultad de Economía.	C.U.	4	C.A. Columnas de sección cuadrada, pórticos de 1 crujía en una dirección y varias en la otra. Varillas corrugadas de 3/4" y estribos lisos de 1/4". Techo tipo waffle.	Fallas de columnas por aplastamiento vertical y corte horizontal en la parte superior de las columnas del 1er. piso. Ha colapsado. En el 2do piso las columnas fallaron por corte.
		2	C.A. Columnas de sección cuadrada muy generosa para 2 pisos.	Sin daños estructurales.
*Administración de Humanidades.	C.U.	3	C.A. Relleno con albañilería.	Fallas en los muros de relleno de los primeros niveles. En la fachada los muros de ladrillo han fallado con más severidad.

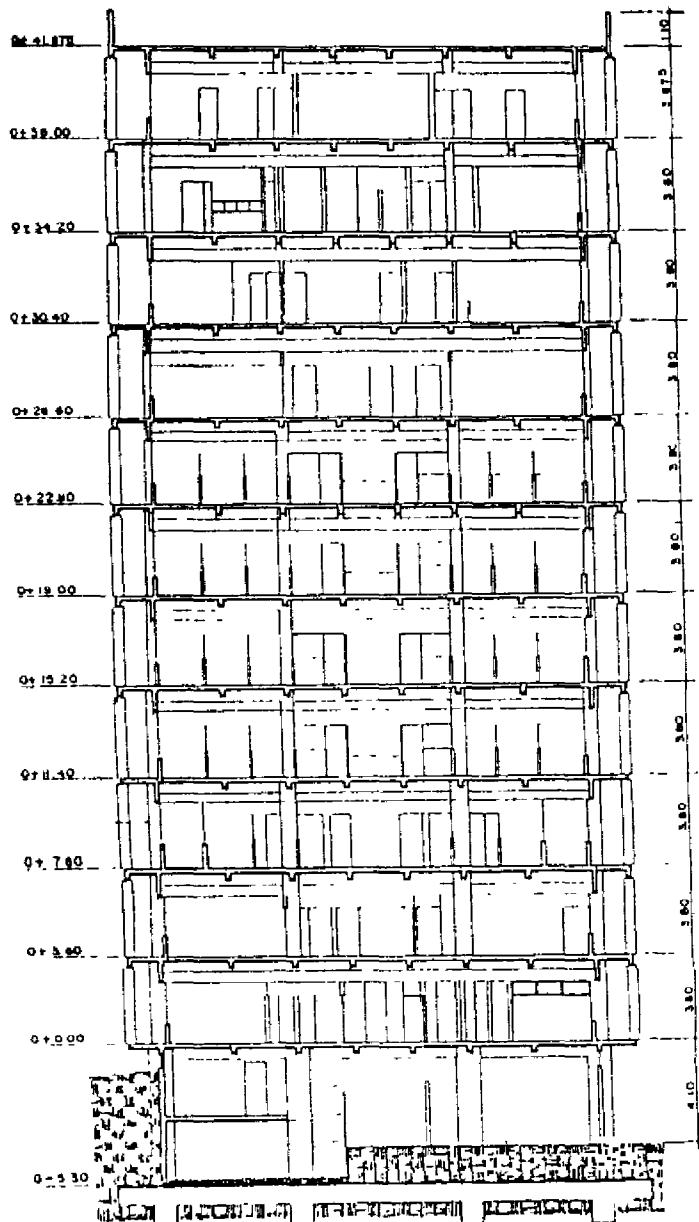
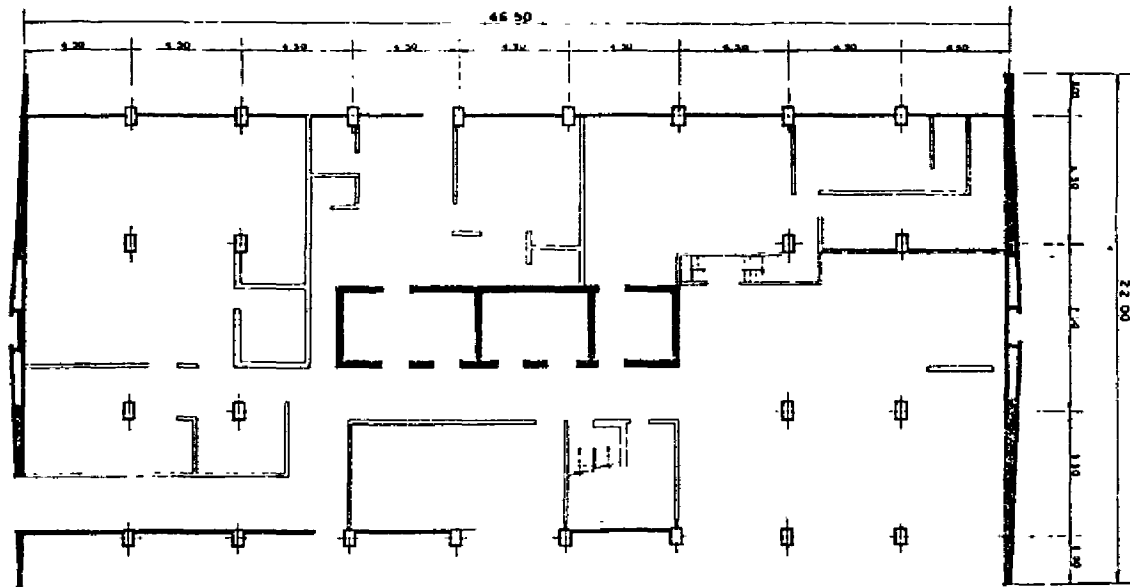


Fig. 13 PLANTA Y ELEVACION DE LA TORRE DEL HOSPITAL BLOOM



FOTO N° 21: Torre del Hospital Bloom. Los muros laterales son de concreto armado.

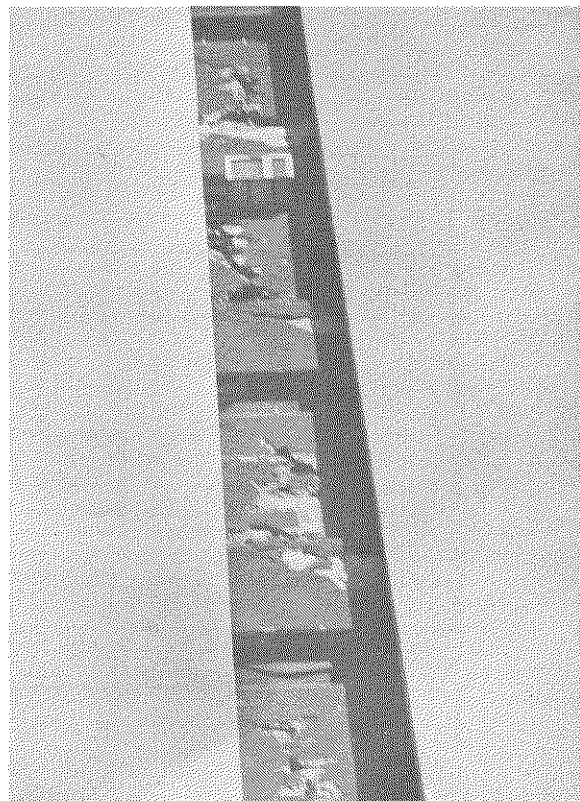


FOTO N° 22: Detalle de la zona de unión de las 2 porciones de muro de la F. 21.



FOTO N° 23: Vista interior de la F. 22.

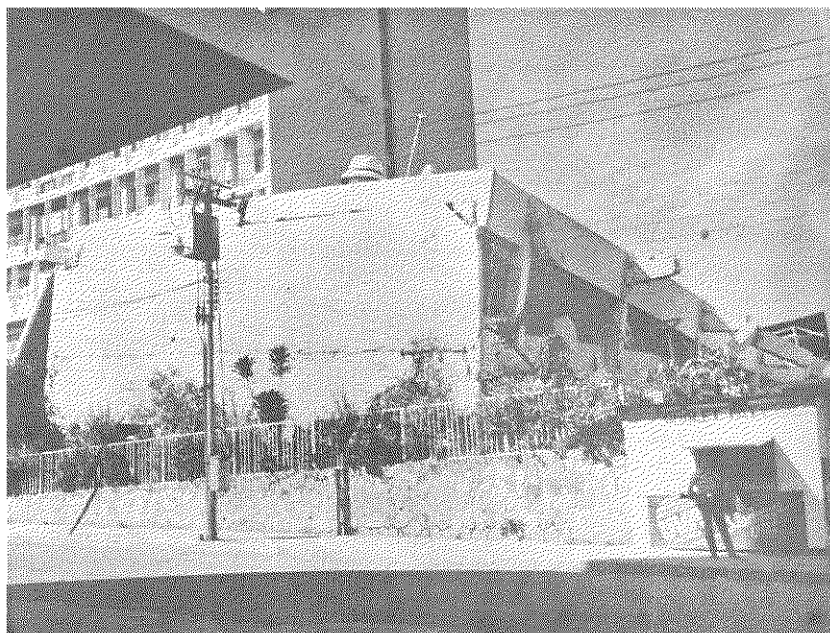


FOTO N° 24:

En el primer plano, edificio de 3 pisos del Hospital Bloom que colapsó. Al fondo la torre de 12 niveles, parte de la fachada y muro lateral, vista interrumpida por una losa en voladizo.