




### 6.3.5 LAVANDERIA



### UBICACIÓN


El servicio se encuentra ubicado en el exterior del complejo hospitalario.

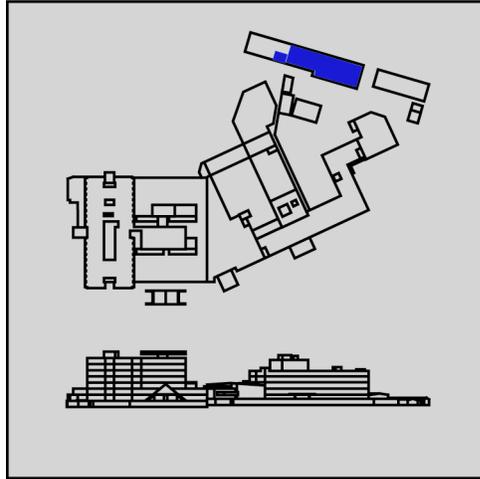

### AREAS FUNCIONALES

Esta conformado por los siguientes ambientes: un área de ropería, una de preparación, Depósitos para material lavado, Oficina del Jefe del Servicio y Área de descanso.

\* Los cuadros ubicados en la parte inferior izquierda de la columna de elementos contienen los números correspondientes a las recomendaciones especificadas en el capítulo 8.



Fecha de la evaluación: 23 / 07 / 02



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS						
ELEMENTOS	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p><b>1. Paredes</b></p> <table border="1" data-bbox="248 856 347 940"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2			 <p style="text-align: right;">Foto 1</p>	<p>Las paredes de este servicio son en su mayoría de ladrillo rafo, en algunas se observan grietas de considerable magnitud, específicamente las que conforman los baños y oficinas <b>Foto 1</b>. Estas paredes altas carecen de refuerzo estructural y han sido perforadas para permitir el paso de tuberías, es urgente su intervención ya que su situación es crítica poniendo en riesgo la vida de las personas.</p> <p><b>Alto Riesgo para la vida</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida Funcional</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida del Bien</b></p>
1	2					
<p><b>2. Cielo Raso</b></p> <table border="1" data-bbox="248 1293 347 1377"> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1				 <p style="text-align: right;">Foto 2</p>	<p>El servicio no cuenta con cielo falso. La losa no presenta mayores problemas. En la <b>Foto2</b> se observa como las paredes interiores del servicio están sufriendo deformaciones y se percibe a simple vista la luz existente entre la losa y las paredes.</p> <p><b>Alto Riesgo para la Vida</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida Funcional</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida del Bien</b></p>
1						
<p><b>3. Sistemas de iluminación</b></p> <table border="1" data-bbox="248 1724 347 1808"> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5				 <p style="text-align: right;">Foto 3</p>	<p>El servicio cuenta con lámparas fluorescentes suspendidas, en su gran mayoría los artefactos se encuentran sin protección, y se observan cables eléctricos expuestos. Los tubos fluorescentes sin protección y las lámparas que no están correctamente sujetadas pueden caerse y causar daño a las personas. El no poseer una correcta instalación provocara que este artefacto quede inoperativo, además de implicar riesgo de incendio por cortocircuito. <b>Foto 3</b></p> <p><b>Mediano Riesgo para la Vida</b>  <b>Mediano Riesgo de Pérdida Funcional</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida del Bien</b></p>
5						



EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELANEOS						
ELEMENTO	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p><b>1. Lavadoras de ropa</b></p> <table border="1" data-bbox="240 856 337 940"> <tr> <td>8B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8B				 <p style="text-align: right;">Foto 4</p>	<p>El servicio cuenta con 4 lavadoras eléctricas, de las cuales 3 están en funcionamiento, estas tienen un deficiente sistema de sujeción por lo que podrían desplazarse, volcarse, colisionar con otros equipos o elementos cercanos a ellas, ocasionando daño a personas, obstruyendo las áreas de circulación y posiblemente quedando inoperativas. <b>Foto 4</b></p> <p><b>Mediano Riesgo para la Vida</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida Funcional</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida del Bien</b></p>
8B						
<p><b>2. Planchadoras</b></p> <table border="1" data-bbox="240 1293 337 1377"> <tr> <td>8B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8B				 <p style="text-align: right;">Foto 5</p>	<p>El servicio cuenta con 2 planchas eléctricas, una tipo hongo en funcionamiento <b>Foto 5</b>, y una de rodillo o calandria en mal estado, estos equipos tienen deficiente sistema de sujeción por lo que podrían desplazarse, volcarse, colisionar con otros equipos o elementos cercanos a ellas, ocasionar daño a personas, obstruir áreas de circulación y posiblemente quedar inoperativas.</p> <p><b>Mediano Riesgo para la Vida</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida Funcional</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida del Bien</b></p>
8B						
<p><b>3. Secadoras de ropa</b></p> <table border="1" data-bbox="240 1751 337 1835"> <tr> <td>8B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8B				 <p style="text-align: right;">Foto 6</p>	<p>El servicio cuenta con 7 secadoras, 6 eléctricas y 1 a gas pendiente de instalación, 4 están en funcionamiento, estos equipos tienen deficiente sistema de sujeción por lo que podría desplazarse, volcarse, colisionar con otros equipos o elementos cercanos a ellas, ocasionar daño a personas, obstruir áreas de circulación y sufrir daños internos <b>Foto 6</b>.</p> <p><b>Mediano Riesgo para la Vida</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida Funcional</b>  <b>Alto Riesgo de Pérdida del Bien</b></p>
8B						



EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELANEOS						
ELEMENTO	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p><b>4. Mobiliario de trabajo</b></p> <table border="1" data-bbox="248 884 347 968"> <tr> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11B</td> <td></td> </tr> </table>	6	10	11B		 <p style="text-align: right;">Foto 7</p>	<p>En este servicio se hallan armarios <b>Foto 7</b>, mesas grandes de trabajo y escritorios. Este mobiliario no presenta adecuado anclaje o sujeción y están ubicados en áreas de paso por lo que están expuestos a desplazarse, colisionar con otros objetos, perder el contenido que hay en ellos, obstruir vías de circulación y/o evacuación y ocasionar daño a personas.</p> <p><b>Bajo Riesgo para la Vida</b>  <b>Mediano Riesgo de Pérdida Funcional</b>  <b>Bajo Riesgo de Pérdida del Bien</b></p>
6	10					
11B						
<p><b>5. Muebles rodables</b></p> <table border="1" data-bbox="248 1808 347 1892"> <tr> <td>11B</td> <td>11C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	11B	11C			 <p style="text-align: right;">Foto 8</p>  <p style="text-align: right;">Foto 9</p>	<p>Carros portátiles metálicos y de tubo y maya metálica, para transporte de ropa son elementos que fácilmente pueden sufrir desplazamiento ya que no cuentan con mecanismos de enganche a muros o sistema de freno para inmovilizar sus ruedas. <b>Foto 8 y 9</b></p> <p><b>Bajo Riesgo para la Vida</b>  <b>Mediano Riesgo de Pérdida Funcional</b>  <b>Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</b></p>
11B	11C					